

Zebra Dimensioning

Certified Mobile Parcel



ZEBRA

Guía del usuario
para la Unión Europea, el
Reino Unido, Australia y
Nueva Zelanda

2023/11/29

ZEBRA y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. ©2023 Zebra Technologies Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.

La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El software descrito en este documento se proporciona según lo dispuesto en el acuerdo de licencia o en el acuerdo de confidencialidad. Se puede utilizar o copiar este software solo en conformidad con los términos de tales acuerdos.

Para obtener más información relacionada con las declaraciones legales y de propiedad, visite:

SOFTWARE: zebra.com/linkoslegal.

DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS COMERCIALES: zebra.com/copyright.

PATENTAR: ip.zebra.com.

GARANTÍA: zebra.com/warranty.

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL: zebra.com/eula.

Términos de uso

Declaración de propiedad

Este manual contiene información de propiedad de Zebra Technologies Corporation y sus subsidiarias ("Zebra Technologies"). Está destinado exclusivamente a la información y el uso de las partes que operan y mantienen el equipo aquí descrito. Dicha información de propiedad no puede utilizarse ni reproducirse, ni tampoco divulgarse a ninguna otra parte, para ningún otro propósito sin el permiso expreso y por escrito de Zebra Technologies.

Mejoras del producto

El perfeccionamiento continuo de los productos es una política de Zebra Technologies. Todos los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Exención de responsabilidad

Zebra Technologies toma medidas para garantizar que sus especificaciones y manuales de ingeniería publicados sean correctos. Sin embargo, a veces se producen errores. Zebra Technologies se reserva el derecho de corregir dichos errores y renuncia a la responsabilidad resultante de esta acción.

Limitación de responsabilidad

En ningún caso, Zebra Technologies o cualquier otra persona involucrada en la creación, producción o entrega del producto (incluidos hardware y software) será responsable de cualquier daño (lo que incluye, sin limitaciones, daños resultantes, como los siguientes: pérdidas de ganancias comerciales, interrupción del negocio o pérdida de información comercial) que surja del uso, los resultados del uso o la incapacidad de utilizar tal producto, incluso si Zebra Technologies está al tanto de la posibilidad de tales daños. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas no sean aplicables en su caso.

Contents

| | |
|--|-----------|
| Acerca de esta guía..... | 5 |
| Convenciones de anotaciones..... | 5 |
| Descripción general..... | 6 |
| Definiciones de términos..... | 6 |
| Captura de dimensión..... | 8 |
| Casos de uso del paquete..... | 8 |
| Métodos de enfoque de dimensión..... | 11 |
| Consejos para un dimensionamiento óptimo..... | 13 |
| Limitaciones..... | 16 |
| Cliente de Mobile Dimensioning..... | 19 |
| Interfaz de usuario de cliente de Mobile Dimensioning..... | 19 |
| Realizar un dimensionamiento de paquete..... | 22 |
| Retroalimentación de muestra..... | 26 |
| Flujo de dimensionamiento..... | 32 |
| Información normativa y de sellado..... | 34 |
| Etiquetas del dispositivo..... | 34 |
| Información normativa..... | 36 |
| Registro de eventos..... | 36 |

| | |
|---|----|
| Exportación de un registro de eventos..... | 37 |
| Ejemplo del registro de eventos..... | 37 |
| Mensajes de retroalimentación regulatoria..... | 41 |
| Notificación de verificación de integridad..... | 41 |
| Notificación de cambio metrológico..... | 43 |
| Retroalimentación y códigos de error..... | 44 |

Acerca de esta guía

En la guía, se analiza la solución de dimensionamiento de paquetes certificada de Zebra y el cliente de dimensionamiento móvil (MD). El cliente de MD proporciona capacidades de captura de dimensiones, lo que demuestra una aplicación de línea de negocio (LOB) que alerta al servicio de dimensionamiento mediante la interfaz del programa de la aplicación (API) de MD. El cliente de MD se proporciona de forma predeterminada en determinadas computadoras móviles de primer nivel de Zebra Android™.

Para obtener información general sobre cómo utilizar su computadora móvil Zebra, consulte la guía de referencia del producto correspondiente a su dispositivo.

Convenciones de anotaciones

En este documento, se utilizan las siguientes convenciones:

- El texto **en negrita** se emplea para destacar los siguientes elementos:
 - Cuadros de diálogo, ventanas y nombres de pantallas
 - Nombres de listas desplegadas y cuadros de lista
 - Nombres de las casillas de verificación y de los botones de opción
 - Íconos de una pantalla
 - Nombres de teclas en el teclado
 - Nombres de botones en una pantalla
- Las viñetas (•) indican lo siguiente:
 - Elementos de acción
 - Lista de alternativas
 - Listas de pasos requeridos que no siguen necesariamente una secuencia.
- Las listas secuenciales (por ejemplo, aquellas en las que se describen procedimientos paso a paso) se muestran como listas numeradas.

Descripción general

La solución de dimensionamiento de paquetes certificado de Zebra proporciona un dimensionamiento que permite apuntar y disparar con rapidez y precisión mediante un tiempo integrado de sensor de vuelo sin necesidad de disponer de sensores a presión externos.

La solución de dimensionamiento de paquetes móviles certificado proporciona las características de sellado de software necesarias para la certificación y cumple con los requisitos de pesos y medidas. La solución se puede utilizar como legal para el comercio.

El dimensionamiento de paquetes está disponible para computadoras móviles premium que cuentan con una cámara de tiempo de vuelo (ToF). Se admiten los siguientes modelos:

- TC53 (solo Premium)
- TC58 (solo Premium)
- TC73 (solo Premium)
- TC78 (solo Premium)

Una aplicación de dimensionamiento móvil viene preinstalada en modelos compatibles para demostrar cómo una aplicación de línea de negocio (LOB) puede utilizar los resultados del marco de dimensionamiento móvil.

Definiciones de términos

En esta sección, se describen los términos utilizados en esta guía en relación con la solución de dimensionamiento de paquetes de Zebra.

Captura de dimensión

El proceso de apuntar el dispositivo de dimensionamiento a un paquete y obtener las dimensiones de longitud, ancho y altura.

Ciente de Mobile Dimensioning (MD)

El cliente de MD constituye una demostración de una aplicación de LOB que alerta al servicio de dimensionamiento mediante la API de MD. La aplicación permite probar y demostrar la captura de dimensiones.

Aplicación de LOB

Una aplicación desarrollada con la API de MD que está personalizada para una necesidad de negocio específica.

Servicio de dimensionamiento

La combinación de software que realiza la medición de paquetes. Cuando el servicio de dimensionamiento es alertado por una aplicación de LOB, presenta una interfaz de usuario que está activa para la captura de dimensiones completa.

Longitud

El mayor tamaño de las dimensiones horizontales del paquete. Se representa en centímetros y cumple con las reglas de delimitación de pesos y medidas.

Ancho

El menor tamaño de las dimensiones horizontales del paquete. Se representa en centímetros y cumple con las reglas de delimitación de pesos y medidas.

Altura

La dimensión vertical del paquete sobre la superficie de apoyo. Se representa en centímetros y cumple con las reglas de delimitación de pesos y medidas.

Cuadro de delimitación mínima (MBB)

Una construcción cuboidal rectangular que representa el volumen cuboidal mínimo ocupado por el paquete.

Fuera del rango

Para el dimensionamiento certificado de paquetes, las mediciones están fuera de rango cuando están por encima o por debajo del rango admitido.

El rango es de 10 a 80 cm

Lugar de comercio inicial

El proceso inicial de colocar el dispositivo en el comercio mediante la verificación del rendimiento del dimensionamiento del dispositivo según las especificaciones del certificado de aprobación de tipo y la fijación de una etiqueta de sellado.

Lugar de comercio

El proceso de colocar el dispositivo en el comercio mediante la verificación del rendimiento del dimensionamiento del dispositivo según las especificaciones del certificado de aprobación de tipo.

Si es necesario, se fija una etiqueta de verificación.

Consulte los términos Lugar de comercio inicial y Reverificación para obtener información adicional

Reverificación

Consulte con las agencias reguladoras locales para conocer el procedimiento correcto de reverificación.

Captura de dimensión

Para obtener una experiencia óptima de captura de dimensiones, en las siguientes secciones, se proporciona información sobre los casos de uso de dimensionamiento, los métodos de enfoque, sugerencias y las limitaciones del marco.


Casos de uso del paquete

La solución de dimensionamiento de paquetes de Zebra solo admite paquetes cuboidales colocados en una superficie plana.

Paquetes y entornos compatibles

Entre los paquetes y los entornos compatibles se incluyen paquetes cuboidales colocados en una superficie plana.

Figura 1 Casos de uso de paquetes compatibles

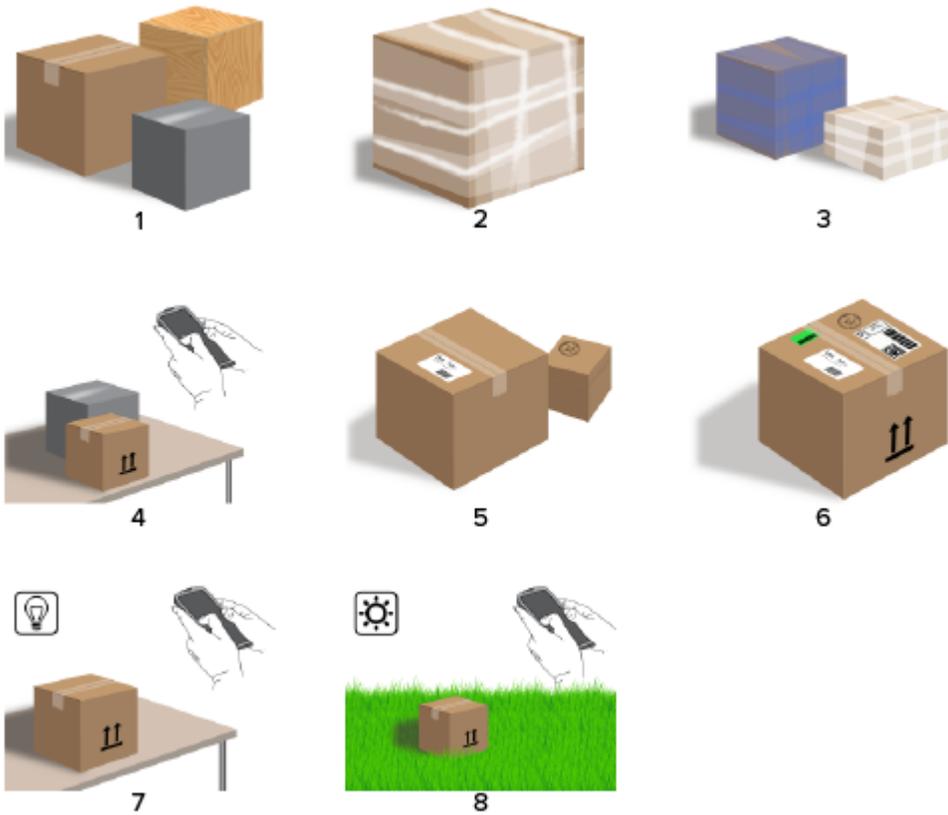


| | |
|---|---|
| 1 | Cuboidal regular (de cartón, madera o plástico) |
| 2 | Envoltorio transparente |
| 3 | Envoltorio que no sea negro |
| 4 | Encimera |
| 5 | Varios paquetes |
| 6 | Etiqueta, cinta, imágenes |
| 7 | Iluminación para áreas interiores |
| 8 | Iluminación para áreas exteriores |

Paquetes y entornos no compatibles

Entre los paquetes y los entornos no compatibles se incluyen formas irregulares, sobres y paquetes sostenidos.

Figura 2 Casos de uso de paquetes no compatibles

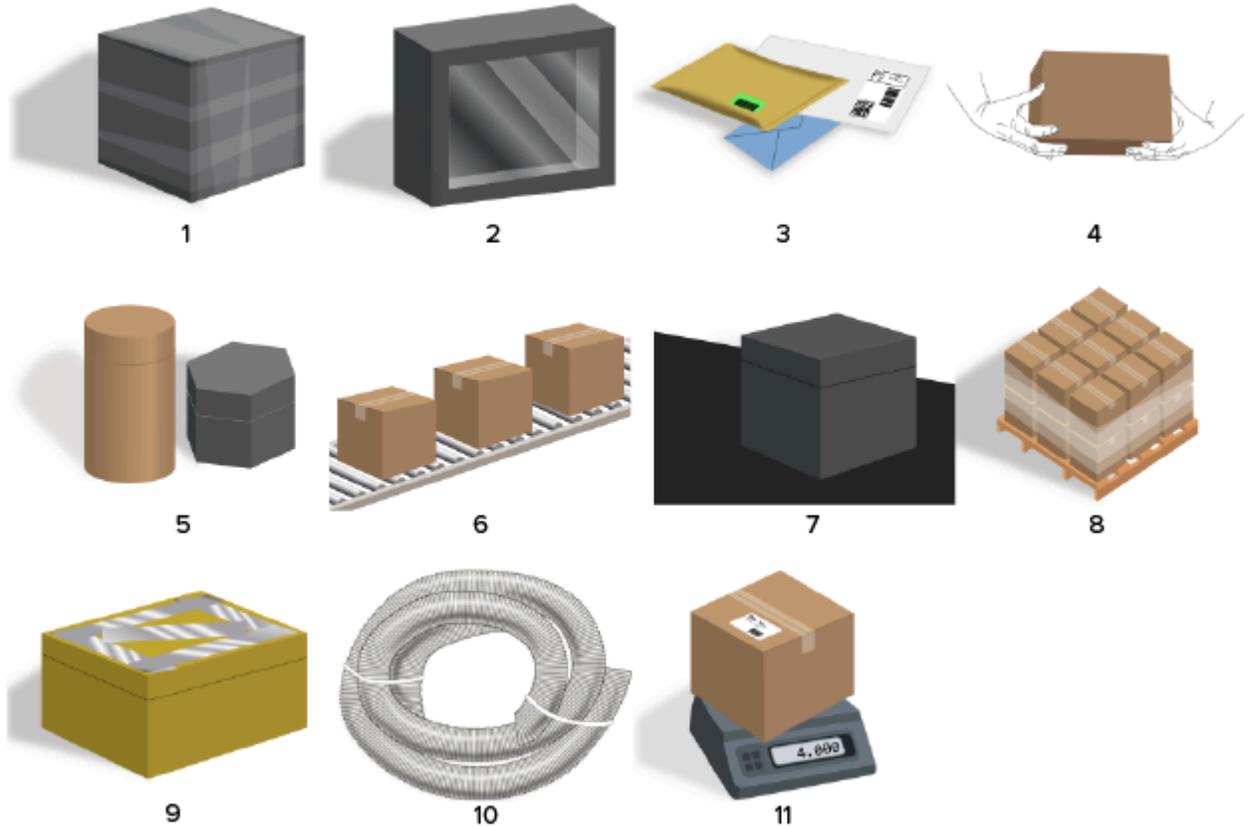


| | |
|----|---|
| 1 | Envoltorio o paquete negro Superficie no reflectante |
| 2 | Transparente |
| 3 | Paquetes planos o sobres |
| 4 | Paquetes sostenidos |
| 5 | No cuboidales |
| 6 | Cintas transportadoras |
| 7 | Superficies negras |
| 8 | Flete en pallets |
| 9 | Cinta metálica Superficie altamente reflectante |
| 10 | Formas irregulares |
| 11 | Balanzas |

Métodos de enfoque de dimensión

Para obtener resultados de dimensionamiento óptimos, asegúrese siempre de que todo el paquete esté visible en el visor.

Figura 3 Métodos de enfoque

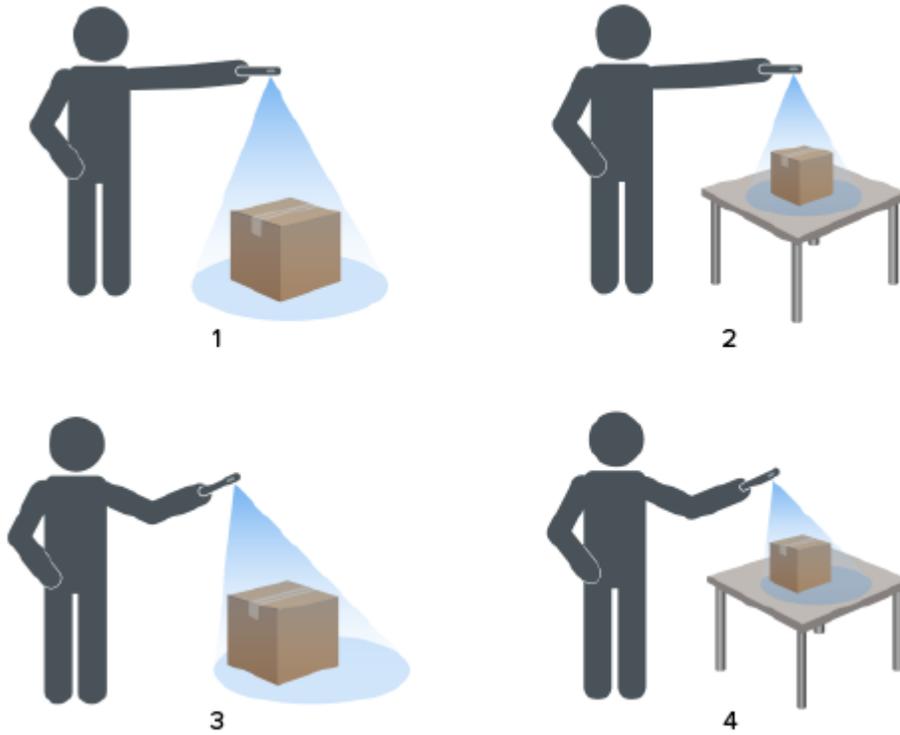


| | |
|---|---|
| 1 | Vista de arriba abajo sobre el piso |
| 2 | Vista de arriba abajo sobre la encimera |
| 3 | Vista en ángulo sobre el piso |
| 4 | Vista en ángulo sobre la encimera |

Orientación del visor

- Procure alinear el borde más largo del paquete con el borde más largo del visor.
- Utilice el modo vertical cuando enfoque al lado más pequeño del paquete. Por ejemplo, cuando dimensione paquetes altos.
- Use el modo horizontal cuando esté frente al lado más grande del paquete. Por ejemplo, cuando dimensione paquetes anchos.

Figura 4 Orientación horizontal

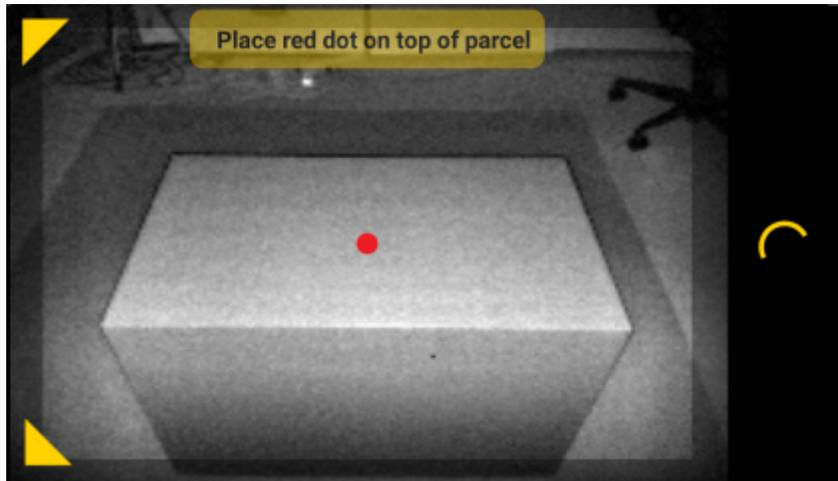

- Cambie entre la orientación vertical y horizontal girando el dispositivo. En la orientación vertical, gire el dispositivo hacia la izquierda para cambiar a la orientación horizontal. En la orientación horizontal, gire el dispositivo hacia la derecha para volver a la orientación vertical.
- Cuando se cambia la orientación del dispositivo, la interfaz de usuario gira automáticamente a la orientación actual, incluso si la configuración de rotación automática está desactivada en el dispositivo. Esto es necesario para que el dimensionamiento se realice correctamente.


Método descendente

El método de preferencia para el dimensionamiento de paquetes es apuntar de arriba abajo del paquete.

- Coloque el puntero en pantalla en el centro de la superficie superior del paquete.
- Asegúrese de que haya un mínimo de 20 cm (7,9 pulgadas) de espacio en el suelo o en el mostrador visible alrededor de todos los lados del paquete objetivo.

- Cuando haya varios paquetes en el visor, utilice el puntero en pantalla para identificar el paquete objetivo.

Figura 5 Varios paquetes

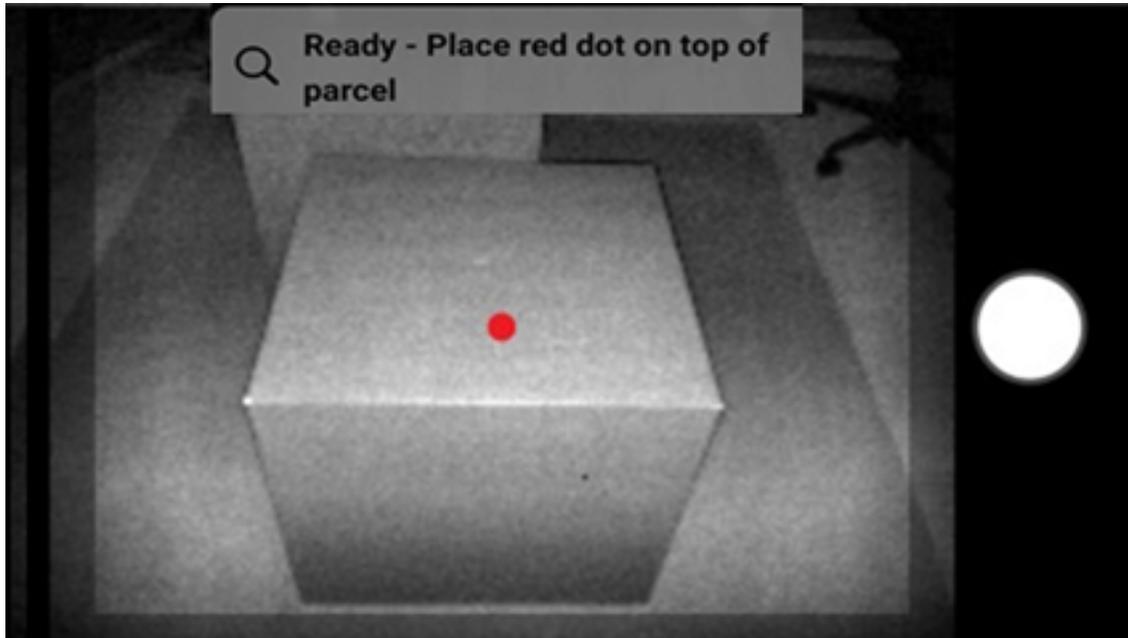

- Para evitar el reflejo de las superficies de paquetes, incline ligeramente el dispositivo.

Método en ángulo

Cuando no pueda obtener una vista descendente del paquete, se puede realizar el dimensionamiento mediante un método en ángulo. Con este método, se prefiere apuntar el visor hacia un ángulo que capture la parte superior y un lado completo del paquete.

- Coloque el puntero en pantalla sobre la superficie superior del paquete mientras mantiene el paquete completo visible en el visor.
- Asegúrese de que haya un mínimo de 20 cm (7,9 pulgadas) de espacio en el suelo o en el mostrador alrededor de todos los lados visibles del paquete objetivo.
- Cuando haya varios paquetes en el visor, utilice el puntero en pantalla para identificar el paquete objetivo.

Consejos para un dimensionamiento óptimo

Para optimizar el rendimiento del dimensionamiento, siga estas recomendaciones.

Rango mínimo


Se recomienda que la distancia a un paquete sea de al menos 40 cm (16 pulgadas).

Esto es importante a la hora de dimensionar cajas pequeñas. Si se apunta de arriba abajo a un rango cercano, puede haber demasiado brillo IR dirigido al dispositivo de dimensionamiento. Es visible en la pantalla como un área de color claro.

Cuando esto suceda, incline ligeramente el dispositivo de dimensionamiento para quitar el brillo de la superficie superior del paquete.

El punto de brillo es fácilmente visible en la primera imagen que aparece a continuación. En la segunda imagen, se muestra el resultado de inclinar el dispositivo de dimensionamiento, lo que conduce a un dimensionamiento exitoso en la tercera imagen.

Figura 6 Ajuste del brillo

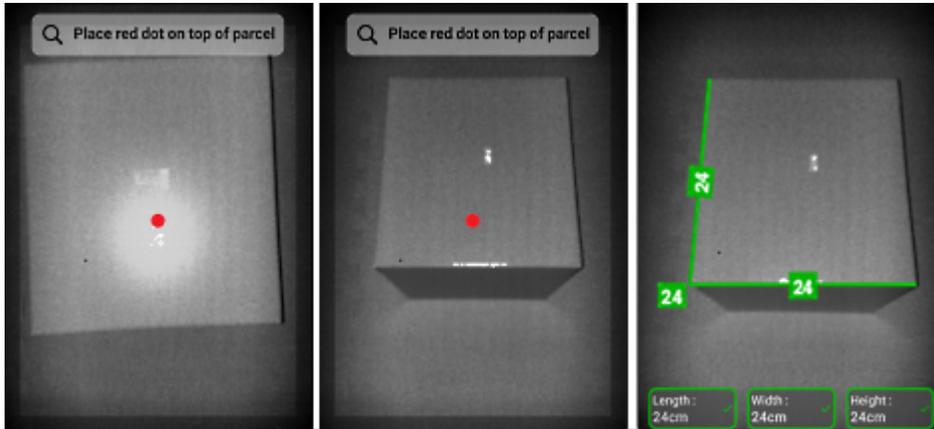


Paquetes altos y dimensionamiento sobre la encimera

Para dimensionar correctamente un paquete, dirija el puntero en pantalla a la parte superior del paquete. Apunte directamente por encima del paquete tanto como sea posible (a 50° del eje vertical).

Si el paquete es muy alto o la altura de la encimera dificulta que el usuario ajuste todo el paquete en el visor, gire el paquete para que la dimensión más pequeña se corresponda con la altura.

En la siguiente imagen, se muestra cómo girar una caja a su lado, lo que permite al usuario tener una mejor vista del paquete. El usuario puede ajustar todo el paquete en la pantalla y apuntar el señalador en pantalla a la parte superior del paquete.

Figura 7 Gire el paquete para que quepa en el visor

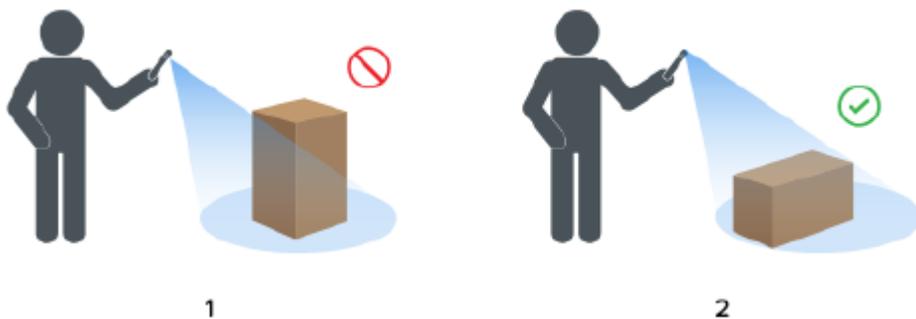


| | |
|---|--|
| 1 | No aparece el paquete completo en el visor |
| 2 | El paquete completo sí aparece en el visor |

Alineación de los paquetes en el visor

Los resultados óptimos se obtienen cuando el borde horizontal más largo del paquete está alineado con la dimensión más larga de la pantalla. Esto se logra mediante el uso de la orientación vertical del

dispositivo cuando está de pie junto al lado más pequeño del paquete y mediante la orientación horizontal del dispositivo cuando está de pie junto al lado más largo del paquete.

Figura 8 Alineación de paquetes

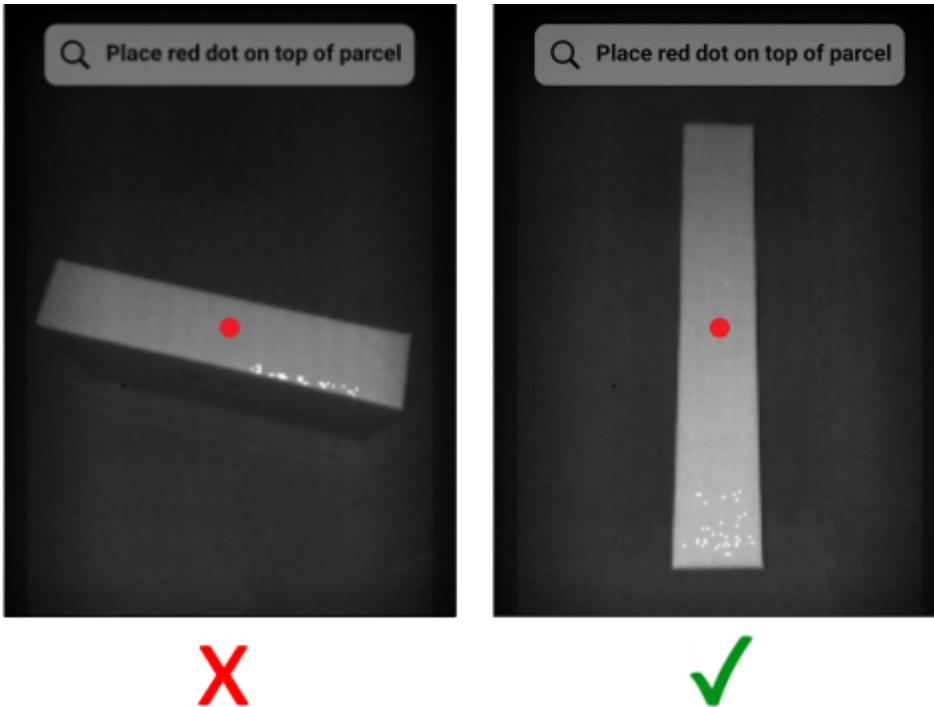

Dimensionamiento con varios dispositivos

Cuando utilice varios dispositivos para realizar el dimensionamiento a poca distancia, procure no superponer el campo de vistas.

Como parte del proceso de dimensionamiento, la cámara ToF utiliza iluminación que no es visible para el ojo humano. No se capturan dimensiones cuando la iluminación proveniente de dos o más dispositivos cercanos se superpone.

Figura 9 Dimensionamiento con varios dispositivos



| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Campo de visión superpuesto |
| 2 | Campo de visión separado |


Varios paquetes en el campo de visión

Cuando haya más de un paquete en el campo de visión, complete la pantalla tanto como sea posible con el objetivo deseado. Asegúrese de que el puntero esté centrado sobre el objetivo previsto durante el proceso de dimensionamiento.

Líneas delimitadoras

Las líneas delimitadoras que hacen coincidir los bordes del paquete indican un buen resultado. Si las líneas delimitadoras no coinciden con los bordes del paquete, el usuario debe volver a intentar la tarea.

Figura 10 Líneas delimitadoras

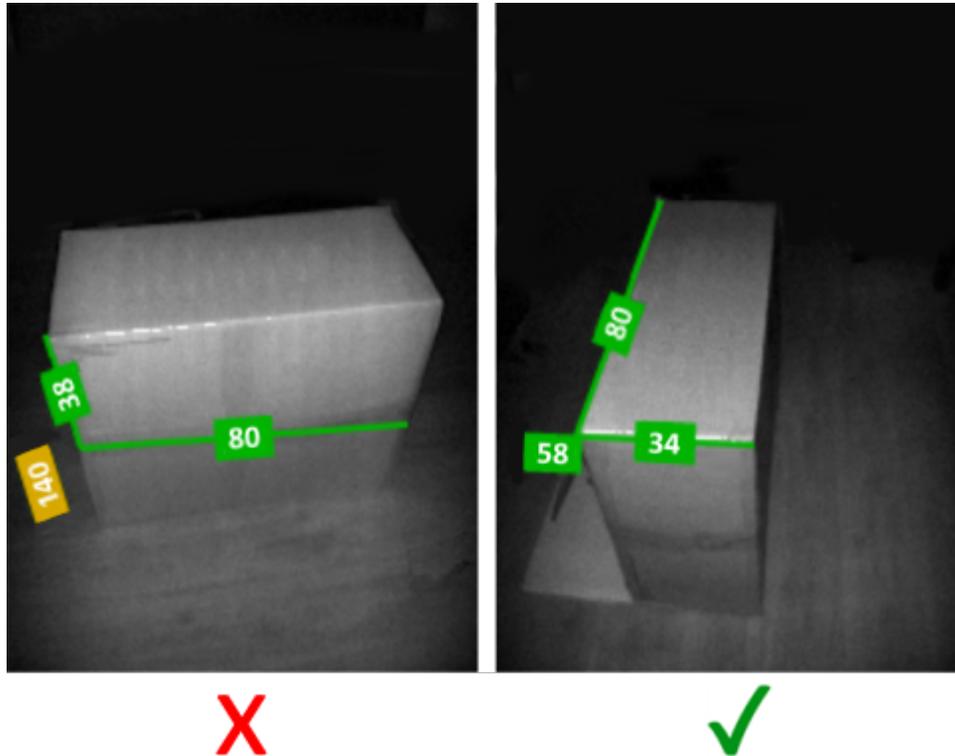

Funcionamiento bajo la luz del sol

Evite dimensionar un paquete con el sol directamente frente a usted. Realice el dimensionamiento con el sol a su espalda, coloque el paquete en la sombra o use una vista de arriba abajo.

Distancia con otros objetos

Asegúrese de que haya un mínimo de 20 cm (7,9 pulgadas) entre el paquete objetivo y las paredes o los objetos a la misma altura o más altos. En el caso de paquetes grandes que requieran una vista en ángulo, la señal de tiempo de vuelo se puede ver afectada por una pared adyacente o un objeto que esté demasiado cerca del paquete objetivo.

Limitaciones

El marco de dimensionamiento puede manejar una amplia gama de paquetes, con las siguientes limitaciones.

Superficies negras

El sensor 3D no puede detectar superficies negras de manera confiable. En las siguientes condiciones, se agota el tiempo de espera de los intentos de dimensionamiento de paquetes y se indica un resultado NoDim (sin dimensión).

- Paquetes negros: esto incluye paquetes envueltos en un material negro.
- Piso negro: se debe reconocer el piso para que se calculen las dimensiones. El dimensionamiento en superficies grises, como el asfalto, debe ser posible incluso en condiciones soleadas.
- Cinta negra: corresponde a la cinta negra en los bordes superiores del paquete. Puede dimensionar los paquetes con cinta negra en el medio asegurándose de que el señalador no esté sobre la cinta negra. Si el señalador está encima de la cinta negra, es posible que no se pueda dimensionar el paquete.

Superficies altamente reflectantes (reflejo especular)

El sensor 3D no es capaz de dimensionar de manera confiable las superficies altamente reflectantes, como paredes de metal brillantes o superficies reflectantes similares a los espejos que producen un reflejo especular. El usuario debe dimensionar el paquete objetivo con estas superficies fuera del campo de visión de la cámara (es decir, no dentro de la pantalla del visor).

- Paredes y pisos de metal brillante: principalmente metal bruto sin pintar que produce un reflejo similar al de un espejo
- Contenedores brillantes: contenedores de metal junto al paquete objetivo
- Paredes con reflejo
- Cinta metálica: corresponde a la cinta metálica en las superficies o los bordes visibles del paquete.

Paquetes largos o delgados

Los paquetes con una dimensión cerca del máximo y una cerca del mínimo pueden generar el resultado NoDim (sin dimensión).

Por ejemplo, un paquete que mida 100 x 15 x 15 cm puede no producir un resultado de dimensionamiento. Sin embargo, un paquete de 50 x 15 x 15 cm debería producir un resultado.


Retroalimentación direccional

Para recibir retroalimentación direccional, el servicio de dimensionamiento debe ser capaz de identificar que hay un paquete en el campo de visión.

- Si el dispositivo está demasiado cerca del paquete, aléjese más hasta que el paquete completo esté visible en el visor. La cámara ToF no puede dimensionar un paquete más cercano a su rango mínimo (~40 cm). Además, cuando el dispositivo está demasiado cerca del paquete, puede generar un resplandor, lo que puede interferir en el dimensionamiento.
- Si el dispositivo está demasiado lejos del paquete, acérquese más y llene más del área de visualización con el paquete.

- Si el ángulo de dimensionamiento es muy pronunciado, mueva o incline el dispositivo para mantener el ángulo dentro de 50° de la posición descendente (un 0 %). El dispositivo proporciona retroalimentación sobre la inclinación cuando el ángulo es demasiado pronunciado.

Figura 11 Ángulos de dimensionamiento

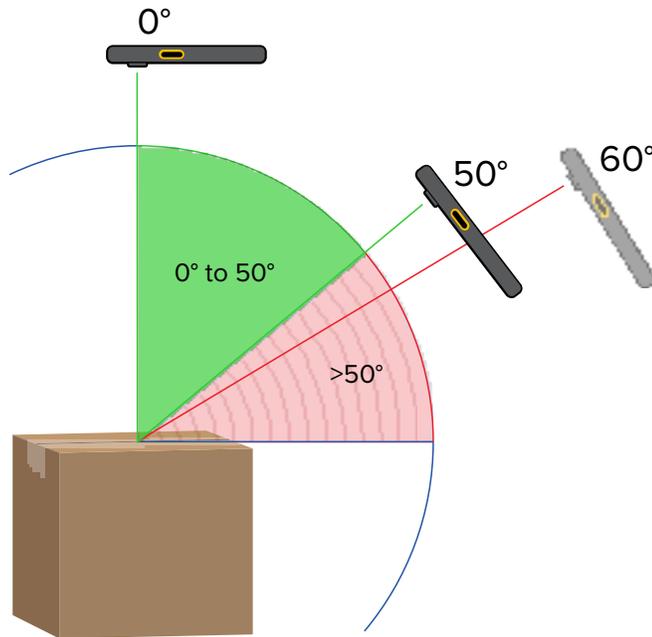

Interacciones con la aplicación

- Asistente de voz de Google: el Asistente de voz de Google no se iniciará cuando la pantalla de dimensionamiento esté activa.
- Rotaciones repetidas: girar repetidamente el dispositivo de dimensionamiento puede hacer que el botón Start Dimensioning (Iniciar dimensionamiento) se vea atenuado en el cliente de demostración de Mobile Dimensioning. Reinicie la aplicación para borrar el estado.
- Apertura o cierre reiterados de la aplicación de demostración de Mobile Dimensioning: la apertura y el cierre repetidos de la aplicación de manera rápida pueden hacer que el botón Start Dimensioning (Iniciar dimensionamiento) se vea atenuado en el cliente de demostración de Mobile Dimensioning. Reinicie la aplicación para borrar el estado.
- Modo de pantalla dividida: el modo de pantalla dividida de Android no es compatible.
- Modo invitado: el modo Android Guest (Invitado en Android) no es compatible.

Ciente de Mobile Dimensioning


En el cliente de MD, se demuestra el dimensionamiento de paquetes y permite a los desarrolladores probar una aplicación de LOB de muestra que alerta al servicio de dimensionamiento mediante la API de MD.

Interfaz de usuario de cliente de Mobile Dimensioning

El cliente de MD proporciona una interfaz de usuario (IU) de muestra que permite a los usuarios finales realizar capturas de dimensionamiento y ver los resultados de la dimensión.


El cliente de MD es un ejemplo de una aplicación del cliente de línea de negocio y solo se puede utilizar para efectos de demostración y prueba de la solución de dimensionamiento.

Figura 12 Pantalla Welcome (Bienvenido)

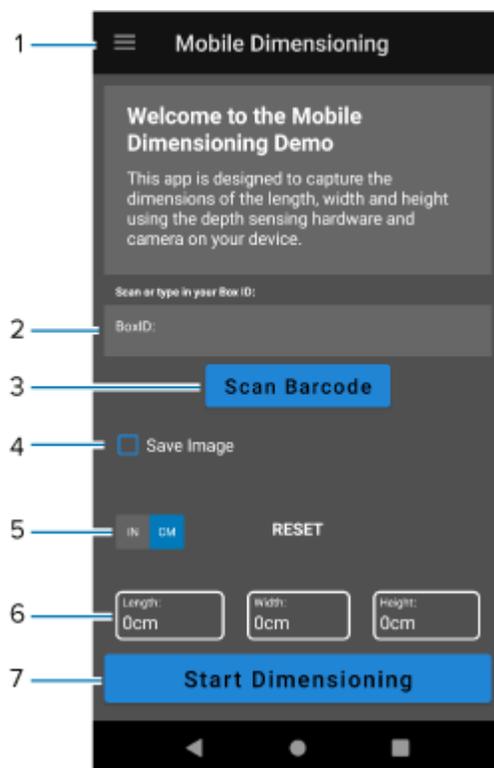


| | |
|---|---|
| 1 | Menu (Menú): seleccione para mostrar la información relevante sobre el dispositivo, la aplicación y el marco. |
| 2 | Box ID (ID de caja): muestra la identificación de caja opcional. |
| 3 | Botón Scan Barcode (Leer código de barras): se utiliza para leer un código de barras que completa el campo BoxID con un valor de código de barras. |
| 4 | Casilla de verificación Save Image (Guardar imagen): se utiliza para guardar una imagen del resultado del dimensionamiento final. |
| 5 | Measurement units (Unidades de medida): seleccione esta opción para mostrar las dimensiones en pulgadas o centímetros. El valor predeterminado se basa en la ubicación actual del dispositivo y es posible que no esté disponible en todas las ubicaciones. |
| 6 | <p>Dimensions (Dimensiones): muestra los valores de la dimensión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zero values (Valores cero): valor inicial antes de que comience el dimensionamiento. • Green checkmark (Marca de verificación verde)  : indica que el dimensionamiento se realizó correctamente. • Yellow caution symbol (Símbolo de precaución amarillo)  : indica que las dimensiones capturadas están fuera de rango. Las dimensiones no se pueden utilizar como legales para el comercio. • Red caution symbol (Símbolo de precaución rojo)  : indica que se agotó el tiempo de espera antes de que el usuario haya completado o cancelado el dimensionamiento. |
| 7 | Botón Start Dimensioning (Iniciar dimensionamiento): seleccione esta opción para comenzar el dimensionamiento de un paquete. |

Figura 13 Pantallas del visor activo

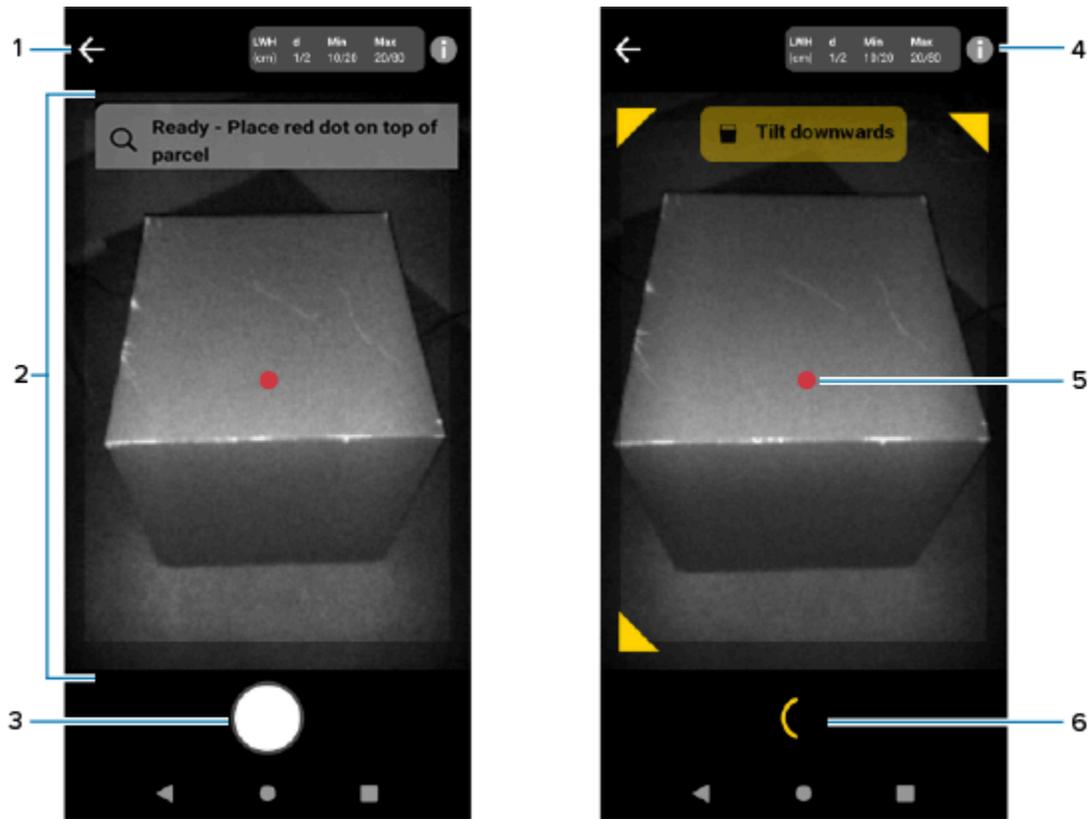

| | |
|---|---|
| 1 | Back (Volver): cancela la captura del dimensionamiento. |
| 2 | Viewfinder (Visor): se utiliza para apuntar a un paquete y navegar por el proceso de dimensionamiento. Las puntas de dimensionamiento se muestran en la parte superior del visor. |
| 3 | Botón Start (Iniciar): inicia el proceso de dimensionamiento. |
| 4 | Information (Información): seleccione esta opción para mostrar información legal, de configuración y otro tipo de información relevante. |
| 5 | On-screen aimer (Señalador en pantalla): se utiliza para identificar el paquete objetivo. |
| 6 | Progress arc (Arco de progreso): indica que el dimensionamiento está en curso. |

Figura 14 Pantalla Confirmation (Confirmación)

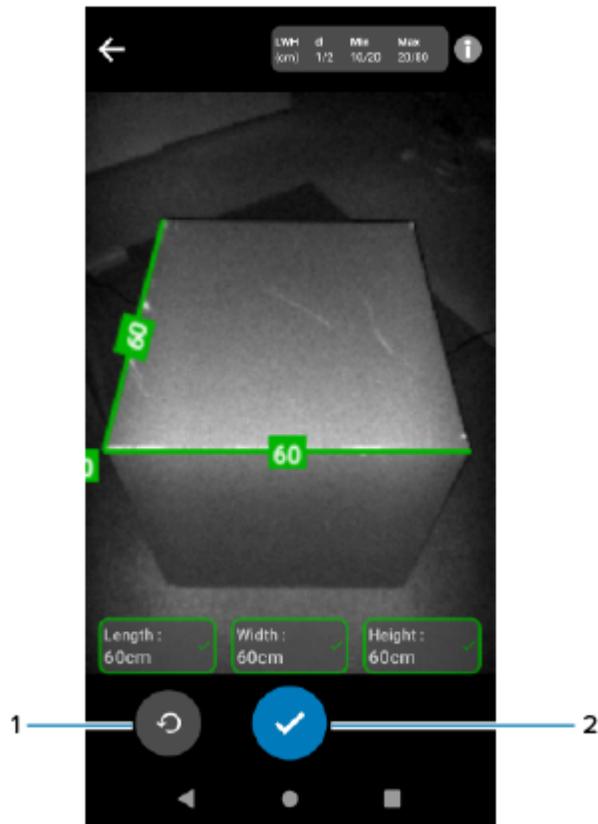


| | |
|---|--|
| 1 | Retry (Reintentar): reinicia el proceso de dimensionamiento. |
| 2 | Confirm (Confirmar): finaliza el proceso de dimensionamiento y muestra los resultados de la dimensión en la pantalla Welcome (Bienvenido). |

Realizar un dimensionamiento de paquete

Utilice el cliente de MD para probar el servicio de dimensionamiento y comprender la interfaz de usuario (IU) de muestra de la aplicación.

1. Abra la aplicación del cliente de MD.


Se muestra la pantalla Welcome (Bienvenido). Los valores de dimensión comienzan a estar disponibles como ceros.

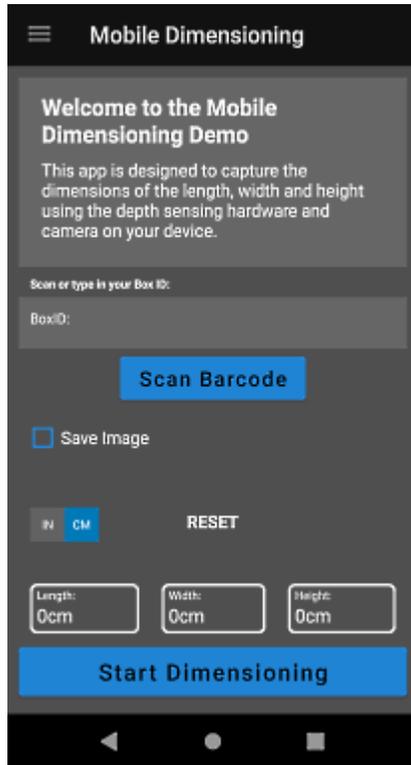

2. Lea un código de barras, si es necesario.

3. Seleccione **Start Dimensioning (Iniciar dimensionamiento)**.

Se envía una solicitud al servicio de dimensionamiento. El visor se activa, pero no se inicia el dimensionamiento.

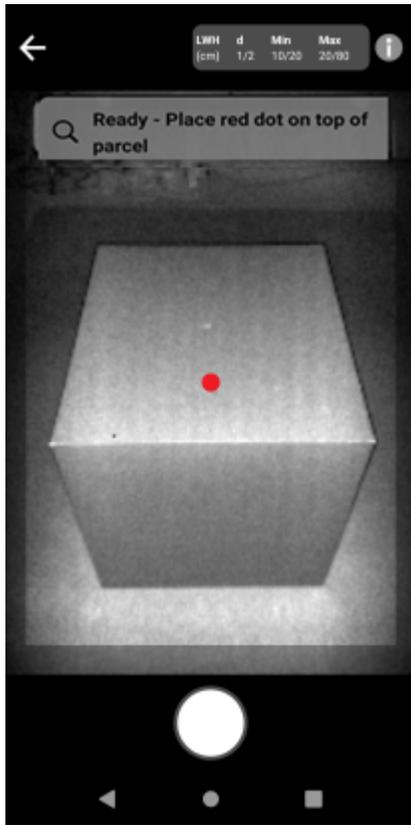

4. Seleccione el ícono Start (Iniciar).

El visor permanece activo y las dimensiones se muestran como guiones. Un arco de progreso gira en lugar del ícono Start (Iniciar), lo que indica que el dimensionamiento está activo.


5. Use el visor para colocar el puntero rojo en pantalla en la superficie superior del paquete.

Cuando se obtienen resultados de dimensionamiento, las dimensiones de longitud, ancho y altura reemplazan los guiones y, a continuación, aparece la pantalla Confirmation (Confirmación). En la pantalla Confirmation (Confirmación), el visor muestra una imagen estática del paquete con las dimensiones capturadas indicadas en los ejes del paquete. Las dimensiones de longitud y ancho se dibujan en los bordes superiores y la dimensión de altura se dibuja hacia los lados.


6. Seleccione una opción en la pantalla Confirmation (Confirmación).

- Seleccione el botón Retry (Reintentar) para volver a la pantalla del visor activo y volver a intentar capturar la dimensión.
- Seleccione **Confirm (Confirmar)** para confirmar y aceptar los resultados actuales.
- Si no se captura el dimensionamiento, no se muestra la opción **Confirm (Confirmar)**. Seleccione el botón Retry (Reintentar) para volver a intentar capturar la dimensión.

Los resultados que aparecen en color naranja indican que la medición está fuera del rango del dispositivo certificado. Consulte la definición de [Fuera de rango](#).

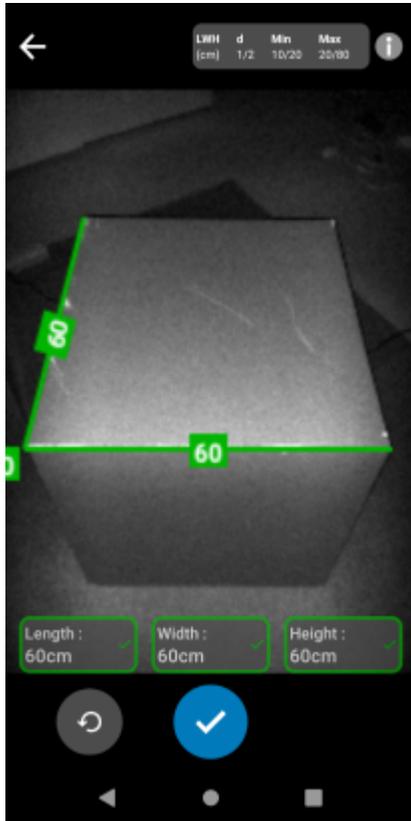

Cuando se confirman los resultados, aparecen en la pantalla Welcome (Bienvenido).

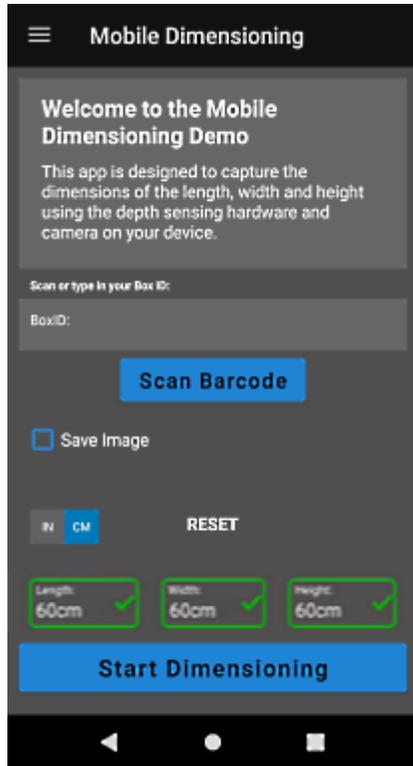

Para comenzar una nueva captura de dimensionamiento, seleccione **RESET (RESTABLECER)**. Se borran los resultados de dimensionamiento.

Retroalimentación de muestra

En el marco hay comentarios útiles para los usuarios durante el dimensionamiento y si este falla.

Retroalimentación posicional

Durante el dimensionamiento, el marco proporciona retroalimentación posicional como flechas en las esquinas del visor. La retroalimentación con texto se puede agregar a la aplicación de LOB.

El cliente de MD utiliza las siguientes indicaciones y comentarios de muestra durante el dimensionamiento.


| Texto | Descripción |
|--------------------------------------|--|
| Move Closer (Acérquese) | Acerque el dispositivo. El paquete es demasiado pequeño en el campo de visión (FOV) del visor. |
| Move Farther Away (Aléjese) | Aleje el dispositivo. El paquete se sale del FOV. |
| Tilt upwards (Incline hacia arriba) | Incline el dispositivo hacia arriba. El paquete está fuera de los límites del FOV. |
| Tilt downwards (Incline hacia abajo) | Incline el dispositivo hacia abajo. El paquete está fuera de los límites del FOV. |


| Texto | Descripción |
|---|---|
| Move Left (Muévase a la izquierda) | Muévase a la izquierda. El paquete está fuera de los límites del FOV. |
| Move Right (Muévase a la derecha) | Muévase a la derecha. El paquete está fuera de los límites del FOV. |
| Timeout – Please retry or cancel (Tiempo de espera agotado: inténtelo de nuevo o cancele) | Vuelva a intentarlo o cancele la captura de dimensión. El paquete no se pudo dimensionar en el plazo determinado. |
| Capturing... keep parcel in frame (Capturando... mantenga el paquete en el marco) | Mantenga el paquete en el FOV mientras el dimensionamiento está en curso. |


Retroalimentación avanzada


Cuando los indicadores NoDim (sin dimensión) se envíen a la aplicación, el marco proporcionará retroalimentación avanzada en la parte superior de la pantalla.

En el caso de intentos de dimensionamiento fallidos, el cliente de MD utiliza los siguientes comentarios después del dimensionamiento.
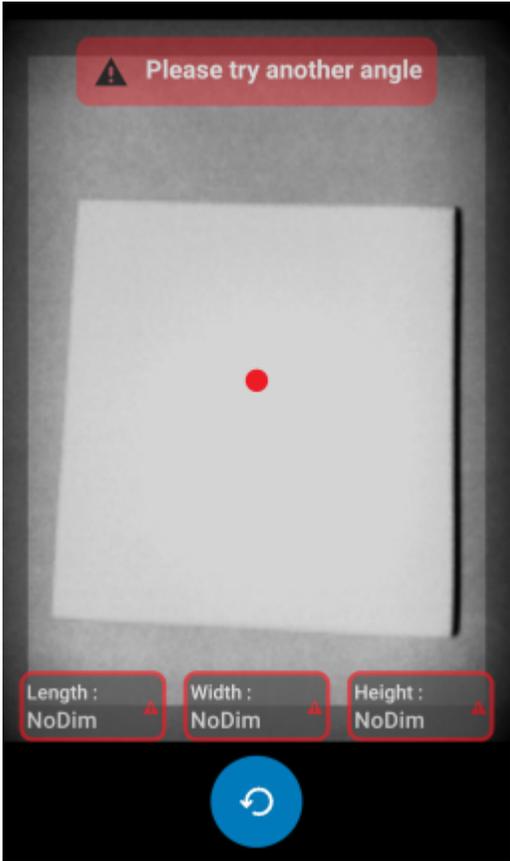
| Retroalimentación | Descripción |
|--|---|
|  <p>The screenshot shows the Mobile Dimensioning app interface. At the top, a red warning banner with a triangle icon says "Please try another angle". Below this is a camera view of a white rectangular object with a red dot in the center. At the bottom, there are three input fields for "Length", "Width", and "Height", each displaying "NoDim" and a small red triangle icon. A blue circular button with a white refresh icon is located at the bottom center.</p> | <p>Incline ligeramente el dispositivo de dimensionamiento. Hay demasiado brillo reflejado en el dispositivo de dimensionamiento. Para obtener más información, consulte Rango mínimo en la página 13.</p> |
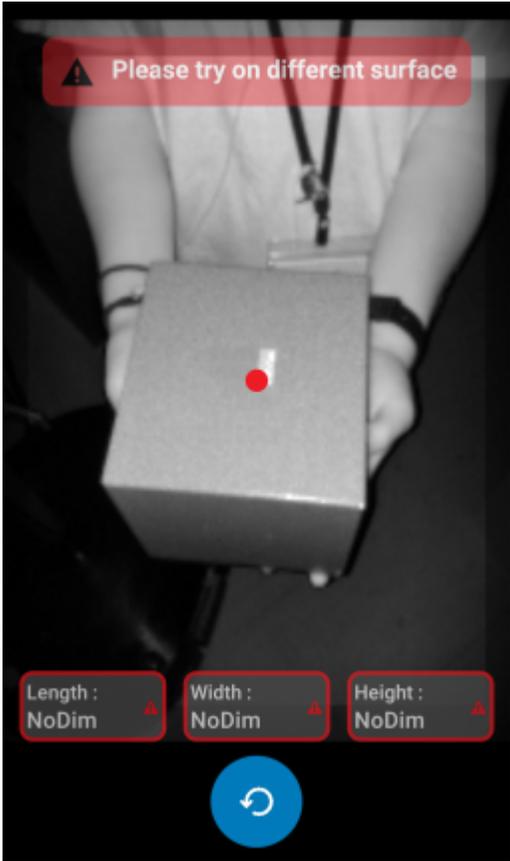
| Retroalimentación | Descripción |
|--|--|
|  <p>The screenshot shows a person holding a grey rectangular box. A red warning banner at the top reads "Please try on different surface" with a warning icon. Below the box, three red-bordered boxes display "Length : NoDim", "Width : NoDim", and "Height : NoDim", each with a small red triangle icon. At the bottom center is a blue circular button with a white refresh icon.</p> | <p>Coloque el paquete sobre una superficie plana. El paquete se encuentra actualmente en un entorno no compatible. Para obtener más información, consulte Paquetes y entornos no compatibles en la página 9.</p> |
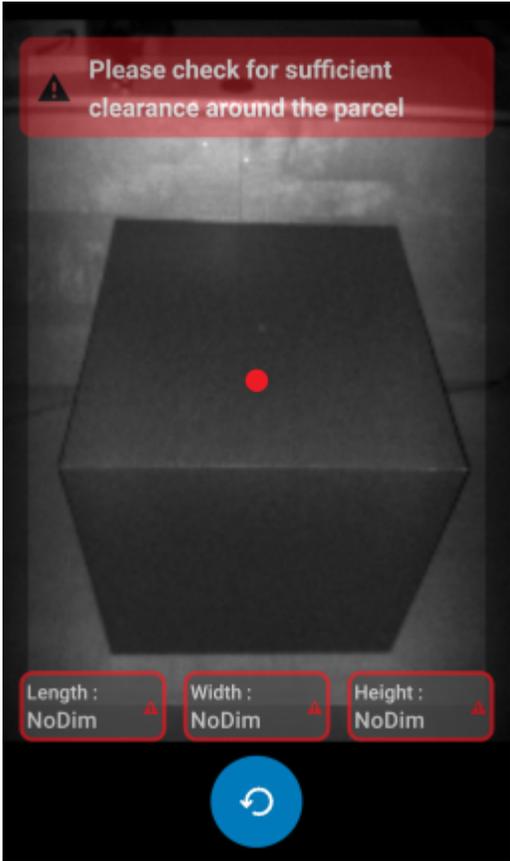
| Retroalimentación | Descripción |
|--|--|
|  | <p>Asegúrese de que haya un mínimo de 12 cm (5 pulgadas) de espacio en el suelo o en el mostrador visible alrededor de todos los lados del paquete objetivo.</p> |
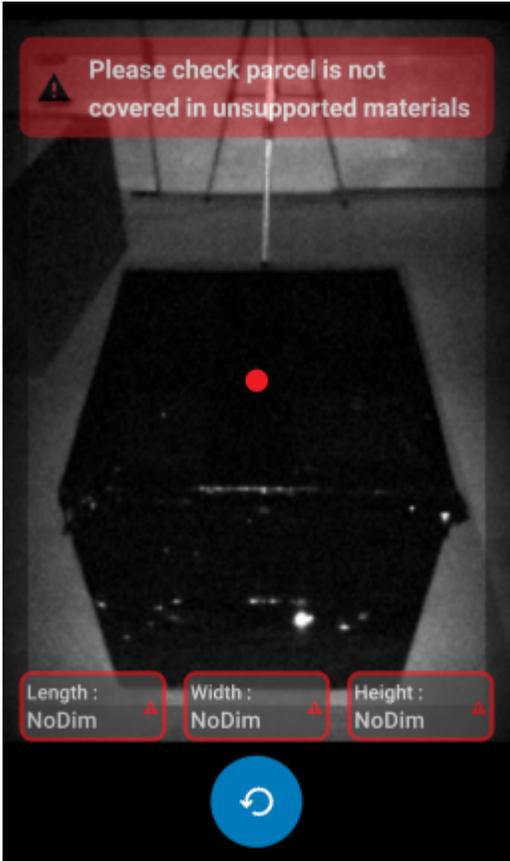
| Retroalimentación | Descripción |
|--|---|
|  <p data-bbox="321 289 792 382">Please check parcel is not covered in unsupported materials</p> <p data-bbox="321 919 457 982">Length : NoDim</p> <p data-bbox="483 919 620 982">Width : NoDim</p> <p data-bbox="652 919 789 982">Height : NoDim</p> | <p data-bbox="922 247 1507 373">Asegúrese de que el paquete no esté cubierto con un material no compatible. Para obtener más información, consulte Paquetes y entornos no compatibles en la página 9.</p> |

Flujo de dimensionamiento

El cliente de MD demuestra los flujos de dimensionamiento típicos.

Dimensión correcta en el rango

En esta situación, el dimensionamiento es exitoso mientras el paquete esté dentro del rango.

1. Todos los valores de dimensión son cero. El usuario selecciona **Start Dimensioning (Iniciar dimensionamiento)** y el visor se activa.
2. El usuario captura correctamente el paquete en el visor. Las dimensiones y los indicadores se muestran en la pantalla.
3. El usuario selecciona **Confirm (Confirmar)**. Las dimensiones, los indicadores y el control regresan a la aplicación de alertas.
4. El usuario selecciona el botón Refresh (Actualizar) para establecer todos los valores de dimensión en cero.

Dimensión correcta fuera de rango

En esta situación, el dimensionamiento es exitoso mientras la dimensión del paquete esté fuera del rango. El paquete está fuera del rango cuando las dimensiones capturadas están por debajo de la especificación mínima o por encima de la especificación máxima.

1. Todos los valores de dimensión son cero. El usuario selecciona el botón **Start Dimensioning (Iniciar dimensionamiento)** y se activa el visor.
2. Se capturan las dimensiones. Las dimensiones y los indicadores vuelven a la aplicación de alertas para indicar que una o más mediciones están fuera del rango.
3. El usuario presiona Retry (Reintentar) para intentarlo nuevamente o selecciona el botón Confirm (Confirmar) para continuar.
4. Después de confirmar las mediciones, el control vuelve a la aplicación de alertas.
5. El usuario selecciona el botón Refresh (Actualizar) para regresar a la pantalla Welcome (Bienvenido) y volver a establecer todos los valores de dimensión en cero.

Tiempo agotado por dimensión fallida

En esta situación, el dimensionamiento no tiene éxito porque se agota el tiempo de espera antes de que se capturen las dimensiones.

1. Todos los valores de dimensión son cero. El usuario selecciona el botón **Start Dimensioning (Iniciar dimensionamiento)** y se activa el visor.
2. Se agota el tiempo de espera del dimensionamiento. Las dimensiones se indican como NoDim (sin dimensión).

3. El usuario selecciona Retry (Reintentar) para intentarlo nuevamente o toca el botón Back (Volver) de Android a fin de cancelar el dimensionamiento.
 - Si el usuario selecciona Retry (Reintentar), el visor se activa y comienza el dimensionamiento.
 - Si el usuario deja de dimensionar mediante la pulsación del botón Back (Volver) de Android, aparece la pantalla Welcome (Bienvenido). Los indicadores NoDim (sin dimensión) vuelven a la aplicación, lo que indica que no se capturaron dimensiones.

Dimensión cancelada

En esta situación, el usuario cancela el dimensionamiento.

1. Todos los valores de dimensión son cero. El usuario selecciona el botón **Start Dimensioning (Iniciar dimensionamiento)** y se activa el visor.
2. El usuario deja de dimensionar mediante la pulsación del botón Back (Volver) de Android.
3. El usuario selecciona Retry (Reintentar) para intentarlo nuevamente o toca el botón Back (Volver) de Android a fin de cancelar el dimensionamiento.
4. El control vuelve a la aplicación de alertas y en la pantalla Welcome (Bienvenido) aparecen todos los valores de dimensión configurados como NoDim (sin dimensión).
5. NoDim Los indicadores vuelven a la aplicación, lo que indica que no se capturaron dimensiones. Se notifica a la aplicación que se canceló el dimensionamiento.

Retroalimentación posicional

En esta situación, el usuario está demasiado cerca del paquete.

1. Todos los valores de dimensión son cero. El usuario selecciona el botón **Start Dimensioning (Iniciar dimensionamiento)** y se activa el visor.
2. El usuario recibe una notificación en la que se indica que debe alejar más el dispositivo del paquete.
3. El usuario captura correctamente el paquete en el visor.
4. El usuario selecciona el botón Confirm (Confirmar). Las dimensiones y los indicadores regresan a la aplicación de alertas.
5. El control se envía a la aplicación de alertas, y aparece la pantalla de resultados.
6. El usuario selecciona el botón Retry (Reintentar) para restablecer todos los valores de dimensión a cero.

Información normativa y de sellado

La solución de dimensionamiento de paquetes certificado proporciona características de sellado de software e información normativa requerida por las autoridades de pesos y medidas para la certificación del dispositivo.

Etiquetas del dispositivo

En las siguientes secciones, se proporcionan las etiquetas de sellado y aprobación de muestra. Estas etiquetas solo las debe colocar o retirar un representante autorizado que pueda verificar el rendimiento y el sellado del dispositivo.

Etiqueta de aprobación

La etiqueta de aprobación identifica el número de certificado emitido por una autoridad certificada de pesos y medidas.

A medida que se lancen nuevas versiones del software, la etiqueta podría cambiar. Esta etiqueta es de seguridad y solo la debe retirar o reemplazar un representante autorizado que pueda verificar el rendimiento y el sellado del dispositivo.

Figura 15 Etiqueta de aprobación de muestra



Etiqueta de sellado

La etiqueta de sellado se utiliza para indicar que no se ha alterado el dispositivo. La etiqueta de sellado contiene un recuento de eventos y se aplica en la fábrica aprobada por Zebra. Esta etiqueta es de seguridad y solo la debe retirar o reemplazar un representante autorizado que pueda verificar el rendimiento metrológico del dispositivo y verificar su integridad.

Figura 16 Etiqueta de sellado de muestra



Información normativa

Las autoridades de pesos y medidas utilizan la pantalla de información regulatoria para comparar los parámetros y las versiones de software legalmente relevantes con el certificado de aprobación de tipo.

Ejemplo de información normativa

Para ver la pantalla de información reglamentaria, seleccione el ícono de información mientras se efectúa el dimensionamiento o seleccione el menú de tres líneas en la pantalla de inicio. Su información regulatoria será diferente de la que se muestra en el siguiente ejemplo.

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Recuento de eventos | 1 |
| Región | XX |
| Aprobación | XX XXXX |
| DimensioningService | 1.0.0.0 |
| ParcelFramework | 1.0.0.0 |
| Normativo | 1.0.0.0 |
| DepthCameraCore | 1.0.0.0 |
| DepthCameraWrapper | 1.0.0.0 |
| DepthCameraConfig | 1.0 |
| Modelo de cámara | 3000-0000-0000-0000-0000-00b1 |
| Número de serie de la cámara | A123-B456-C789-D010 |
| Módulo de IMU | BMI280 |
| Rango de temperatura | de -20 °C a 50 °C |

Limitación de uso:
 rectangular (cuboidal)
 no apto para uso en superficies no reflectantes
 (<15 %)

| | Mín. (cm) | Máx. (cm) | d (cm) |
|----------|-----------|-----------|--------|
| Longitud | 10/20 | 20/80 | 1/2 |
| Ancho | 10/20 | 20/80 | 1/2 |
| Altura | 10/20 | 20/80 | 1/2 |

Registro de eventos

Las autoridades de pesos y medidas utilizan la información del registro de eventos para rastrear el historial de cambios de medición y comparar los parámetros y las versiones legalmente relevantes con el certificado de aprobación de tipo.

El registro de eventos se escribe inicialmente la primera vez que se ejecuta el software de dimensionamiento en el dispositivo e incluye una lista completa de parámetros y versiones legalmente

relevantes. Este registro no se puede borrar y persiste a través de reinicios de dispositivos, restablecimientos empresariales y restablecimientos de fábrica.

Exportación de un registro de eventos

Exportar un registro de eventos desde la pantalla de información normativa.

1. Toque el ícono de información para abrir la pantalla de información normativa.
2. En la parte inferior de la pantalla de información normativa, toque **Export Event Log (Exportar registro de eventos)**.


El nombre del archivo de registro de eventos es:

```
Timestamp_Event_Log.csv
```

Donde Timestamp representa la fecha y hora actuales.

El recuento de eventos en un nuevo dispositivo depende de los cambios de software o hardware realizados antes de que el dispositivo salga de la fábrica o de la operación de armado.

En las imágenes a continuación, se ilustran el proceso de exportación del registro de eventos y la ubicación del registro de eventos exportado. El registro de eventos exportado se sobrescribe con una nueva exportación para garantizar que se capture el registro de eventos más reciente. El registro de eventos interno no se puede sobrescribir.

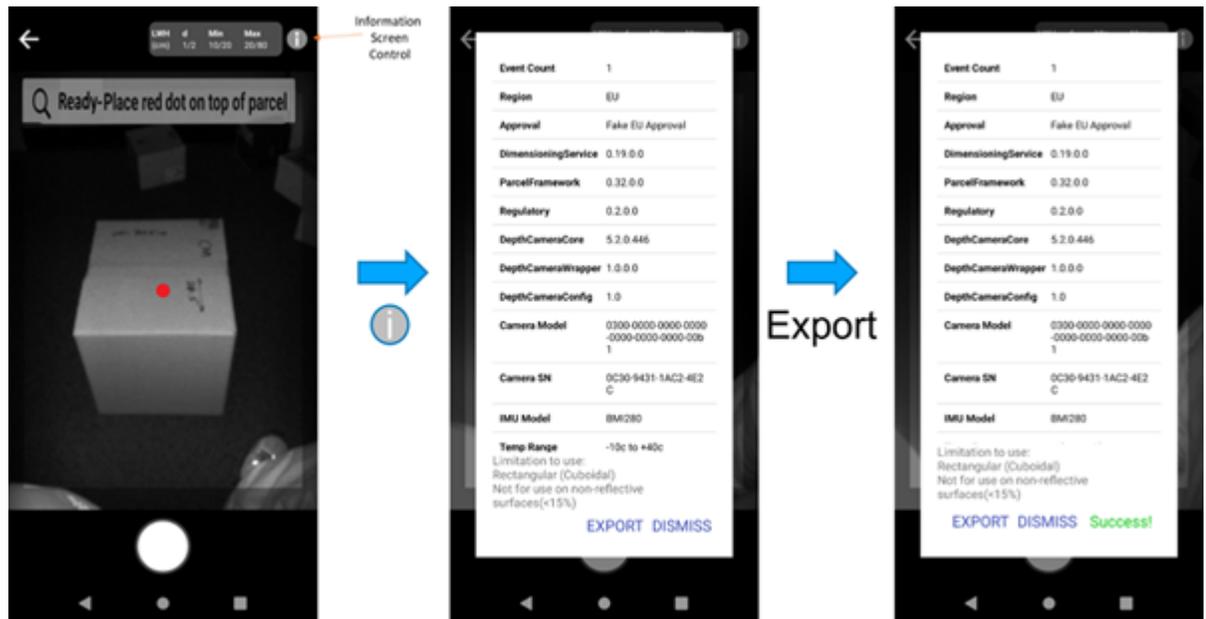

Para imprimir el registro de eventos, descárguelo en una computadora host. Consulte la guía de referencia del producto del dispositivo para obtener información sobre cómo transferir archivos a una computadora host.

Ejemplo del registro de eventos

Para ver el registro de eventos, exporte y transfiera el archivo a una computadora host. Este archivo no se puede editar ni eliminar del dispositivo.

En el siguiente ejemplo, se proporcionan eventos de ejemplo y se muestra cómo se vería el registro de eventos resultante. Los resultados reales del registro de eventos variarán.

- El 4 de agosto del 2021, se inicializó el dispositivo. En el registro de eventos se muestran las versiones y los parámetros con el conteo de eventos establecido en 1.
- El 14 de septiembre de 2021 se reinstaló el software. No se realizó ningún cambio en la versión, por lo que se actualizó la hora, la nota es `Non-Metrological Change` y el recuento de eventos permanece en 1.
- El 22 de octubre de 2021 se actualizaron el SDK de dimensionamiento y el APK reglamentario. Este es un cambio metrológico, por lo que se actualiza la hora, la nota es `Metrological Change` y el recuento de eventos aumenta a 2.
- El 14 de diciembre de 2021 se realizó una reinstalación de software. No se realizó ningún cambio en la versión, por lo que se actualizó la hora, la nota es `Non-Metrological Change` y el recuento de eventos permanece en 2.
- El 18 de septiembre de 2022 se modificaron los valores máximos de longitud, ancho y altura, y se incluyeron en el nuevo APK reglamentario. Este es un cambio metrológico, por lo que la nota es `Metrological Change` y el recuento de eventos aumenta a 3.

Tabla 1 Ejemplo del registro de eventos

| Hora (DD-MM-AAAA HH:MM) | ID de parámetro | Valor | Recuento de eventos | Nota |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 04-08-2021 09:13 | Inicialización de hardware | | 1 | Entrada nueva |
| 04-08-2021 09:13 | Modelo de dispositivo | TC58 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Aprobación | CE MXX XXXX | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Región | UE | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | DimensioningService | 1.0.0.0 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Dimensionamiento de paquetes | 1.0.0.0 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | DimensioningSDK | 1.0.0.0 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | ParcelRegulatoryOIML | 1.0.0.0 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Versión de núcleo de la cámara | 5.2.0.446 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Versión de envoltura de la cámara | 1.0.0.0 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Versión de configuración de la cámara | 1.0.0.0 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Módulo de la cámara | 3000-0000-0000-0000-0000-00b1 | 1 | Cambio de metrología |

Tabla 1 Ejemplo del registro de eventos (Continued)

| Hora (DD-MM-AAAA HH:MM) | ID de parámetro | Valor | Recuento de eventos | Nota |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 04-08-2021 09:13 | Número de serie de la cámara | 3fab-160b-af34-ab21 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Módulo de sensor IMU | BMI160 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Rango de temperatura MÍN C | -20 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Rango de temperatura MÁX C | 50 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Rango de reflectividad MÍN % | 15 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Rango de reflectividad MÁX % | 100 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 1 Longitud CM | 1 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 2 Longitud CM | 2 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 1 Longitud MÍN CM | 10 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 1 Longitud MÁX CM | 20 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 2 Longitud MÍN CM | 20 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 2 Longitud MÁX CM | 80 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 1 Ancho CM | 1 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 2 Ancho CM | 2 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 1 Ancho MÍN CM | 10 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 1 Ancho MÁX CM | 20 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 2 Ancho MÍN CM | 20 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 2 Ancho MÁX CM | 80 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 1 Altura CM | 1 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 2 Altura CM | 2 | 1 | Cambio de metrología |

Tabla 1 Ejemplo del registro de eventos (Continued)

| Hora (DD-MM-AAAA HH:MM) | ID de parámetro | Valor | Recuento de eventos | Nota |
|----------------------------|---------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 1 Altura MÍN CM | 10 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 1 Altura MÁX CM | 20 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 2 Altura MÍN CM | 20 | 1 | Cambio de metrología |
| 04-08-2021 09:13 | Valor D 2 Altura MÁX CM | 80 | 1 | Cambio de metrología |
| 14-09-2021 23:11 | Reinstalación de software | | 1 | Cambio no metroológico |
| 22-10-2021 13:11 | DimensioningSDK | 2.0.0.0 | 2 | Cambio de metrología |
| 22-10-2021 13:11 | ParcelRegulatoryOIML | 2.0.0.0 | 2 | Cambio de metrología |
| 14-12-2021 23:08 | Reinstalación de software | | 2 | Cambio no metroológico |
| 26-04-2022 14:22 | DimensioningSDK | 2.1.0.0 | 2 | Cambio no metroológico |
| 18-09-2022 09:24 | ParcelRegulatoryOIML | 2.0.0.0 | 3 | Cambio de metrología |
| 18-09-2022 09:24 | Valor D 2 Longitud MÁX CM | 0 | 3 | Cambio de metrología |
| 18-09-2022 09:24 | Valor D 2 Ancho MÁX CM | 90 | 3 | Cambio de metrología |
| 18-09-2022 09:24 | Valor D 2 Altura MÁX CM | 90 | 3 | Cambio de metrología |

Mensajes de retroalimentación regulatoria

Se muestra un mensaje cuando cambia la información normativa o el sellado del dispositivo. Estos mensajes notifican a los administradores que hay un problema con la certificación del dispositivo.

Tabla 2 Mensajes de retroalimentación regulatoria

| Mensaje | Condición | Acción requerida |
|--|---|--|
| Error en la verificación de integridad del sellado | <p>Error en la verificación de integridad del sellado.</p> <p>El software no aprueba la verificación de la configuración de la integridad del sellado para el SKU del dispositivo.</p> <p>Este es un evento metrológico, por lo que se aumenta el recuento de eventos relevantes y se agrega una entrada de registro de eventos Failed Integrity Check.</p> | <p>Realice uno de los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilice el cliente MD para identificar el último software que aprobó la comprobación de integridad y cargue esa versión del software de dimensionamiento en el dispositivo. Siga los procedimientos establecidos para el dispositivo. |
| Cambio metrológico detectado | <p>El software se carga con versiones o parámetros que no coinciden con la versión ejecutada anteriormente.</p> <p>El usuario debe confirmar este mensaje. Tras la confirmación, el registro de eventos se actualiza con los cambios en las versiones y los parámetros afectados.</p> | <p>Actualice la etiqueta de sellado para que coincida con el recuento de eventos en el registro de eventos.</p> |

Notificación de verificación de integridad

Se realiza una verificación de integridad para garantizar que la configuración del software y del hardware sea una combinación válida y certificada.

La verificación de integridad se realiza en una de estas ocasiones:


- Durante el proceso de instalación
 - La función de actualización realiza una verificación de integridad de los parámetros de Integrity Check (Verificación de integridad).
 - Si falla:
 - La instalación del software se detendrá y notificará al usuario sobre la falla
 - La instalación se registrará en el registro de eventos
 - Si se realiza correctamente:
 - La instalación del software continuará

- Durante la alerta de aplicación al Servicio de dimensionamiento
 - Cuando la aplicación activa la dimensión, el software realiza una verificación de integridad en los parámetros de Integrity Check (Verificación de integridad).
 - Si falla:
 - La función de dimensionamiento se desactiva, y se registra la falla de la verificación de integridad
 - Se registrará en el registro de eventos
 - Si se realiza correctamente:
 - El dimensionamiento funcionará con normalidad

Parámetros de Integrity Check (Verificación de integridad):

- SKU DE MDMD
- Versión del modelo de la cámara
- Versión de la biblioteca de la cámara
- Versión del modelo IMU
- Versión del módulo regulatorio
- Versión del módulo de paquete

Figura 17 Pantallas Integrity Check Failure (Falla de verificación de integridad)

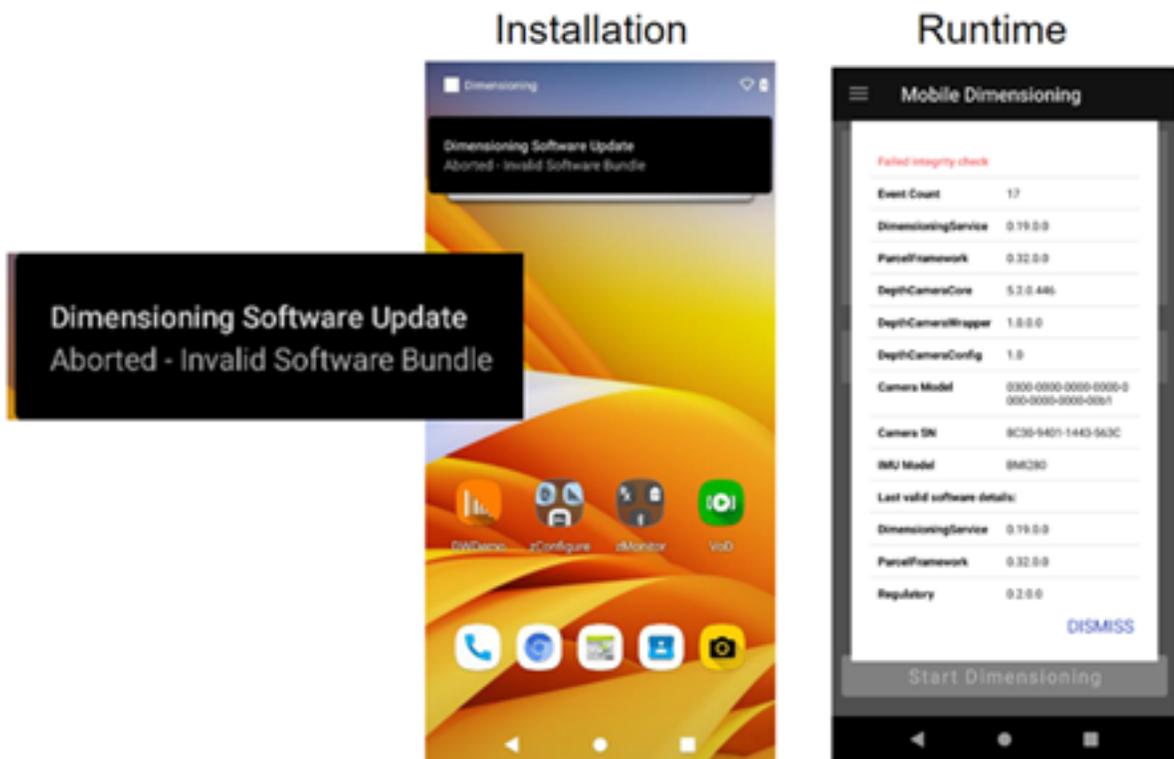

Notificación de cambio metrológico

Se proporciona una notificación de cambio metrológico cada vez que se realiza una actualización de software o un cambio de hardware que constituye un cambio metrológico.

Después de un cambio metrológico, el cliente debe acceder al sitio web Weights & Measures (Pesos y medidas) de Zebra: zebra.com/weights-measures.


¿Cómo configura un cliente/verificador el dispositivo para la prueba de verificación? Para obtener más información, consulte la Place-in-Trade Certified Mobile Parcel Configuration Guide for Verification Test (Guía de configuración del lugar de comercio de Certified Mobile Parcel para la prueba de verificación).

Enlace web: zebra.com/us/en/support-downloads/software/productivity-apps/zebra-dimensioning-mobileparcel.html.

¿Qué sucede si un cliente pregunta acerca de un mensaje de diálogo de detección de cambio metrológico en el dispositivo?

- El dispositivo detectará un cambio metrológico y proporcionará un mensaje (consulte la imagen a continuación)
- Debido a que hay un cambio metrológico, el dispositivo debe someterse a pruebas de verificación adicionales específicas de la región y pruebas de PiT
- Se debe tener cuidado al implementar nuevas versiones principales del paquete de soluciones
- Una vez que se implemente una nueva versión principal, se activará el requisito de verificación adicional y PiT
- El cliente puede volver a una versión anterior, pero aún se aplica el requisito de verificación adicional y PiT (sin deshacer)

Figura 18 Pantalla Metrological Change Notification (Notificación de cambio metrológico)

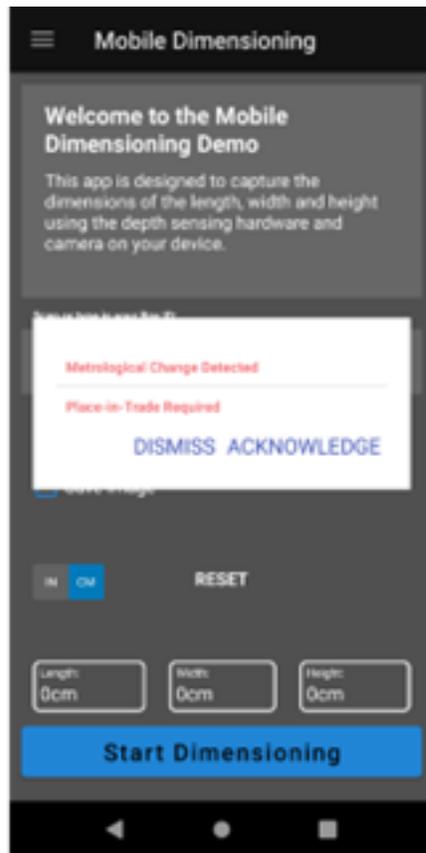

Dismiss: Dialog will reappear on every dimension attempt
Acknowledge: Logged in Event Log – Dialog will not reappear

Retroalimentación y códigos de error

Los códigos de error numéricos no se utilizan a favor de la retroalimentación del lenguaje natural. Todos los mensajes de error y la retroalimentación se presentan en las secciones anteriores.

