


WT6300

Computadora portátil



Guía de inicio rápido

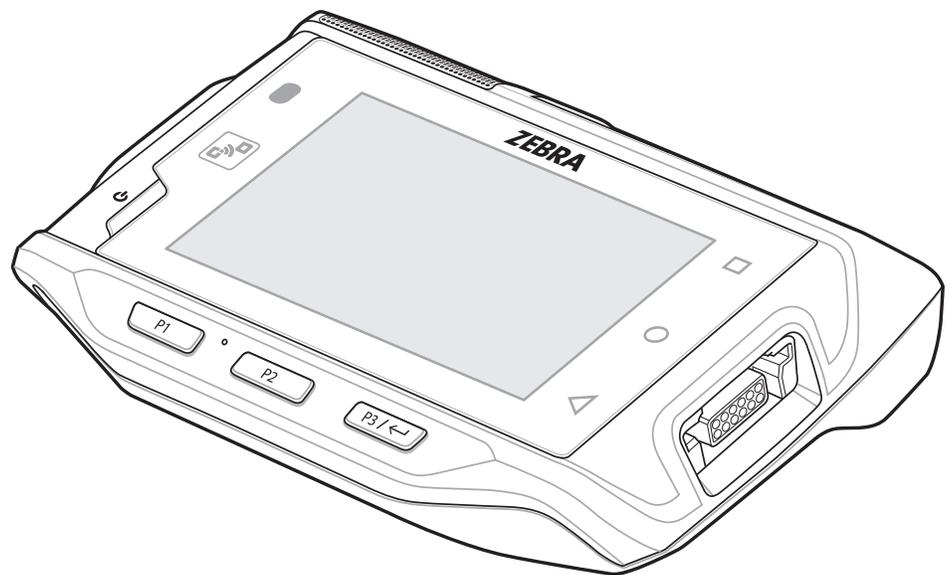

ZEBRA

Derechos de autor

ZEBRA y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. ©2020 Zebra Technologies Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.

DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS COMERCIALES: para obtener información completa sobre los derechos de autor y las marcas comerciales, visite www.zebra.com/copyright.

GARANTÍA: para obtener información completa sobre la garantía, visite www.zebra.com/warranty.

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL: para obtener información completa sobre el ALUF, visite www.zebra.com/eula.

Términos de uso

- Declaración de propiedad

Este manual contiene información de propiedad de Zebra Technologies Corporation y sus subsidiarias ("Zebra Technologies"). Está destinado exclusivamente a la información y el uso de las partes que operan y mantienen el equipo aquí descrito. Dicha información de propiedad no puede utilizarse ni reproducirse, ni tampoco divulgarse a ninguna otra parte, para ningún otro propósito sin el permiso expreso y por escrito de Zebra Technologies.

- Mejoras del producto

El perfeccionamiento continuo de los productos es una política de Zebra Technologies. Todos los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Exención de responsabilidad


Zebra Technologies toma medidas para garantizar que sus especificaciones y manuales de ingeniería publicados sean correctos. Sin embargo, a veces se producen errores. Zebra Technologies se reserva el derecho de corregir dichos errores y renuncia a la responsabilidad resultante de esta acción.

- Limitación de responsabilidad

En ningún caso, Zebra Technologies o cualquier otra persona involucrada en la creación, producción o entrega del producto (incluidos hardware y software) será responsable de cualquier daño (lo que incluye, sin limitaciones, daños resultantes, como los siguientes: pérdidas de ganancias comerciales, interrupción del negocio o pérdida de información comercial) que surja del uso, los resultados del uso o la incapacidad de utilizar tal producto, incluso si Zebra Technologies está al tanto de la posibilidad de tales daños. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas no sean aplicables en su caso.

Características del dispositivo

Figura 1 Vista frontal

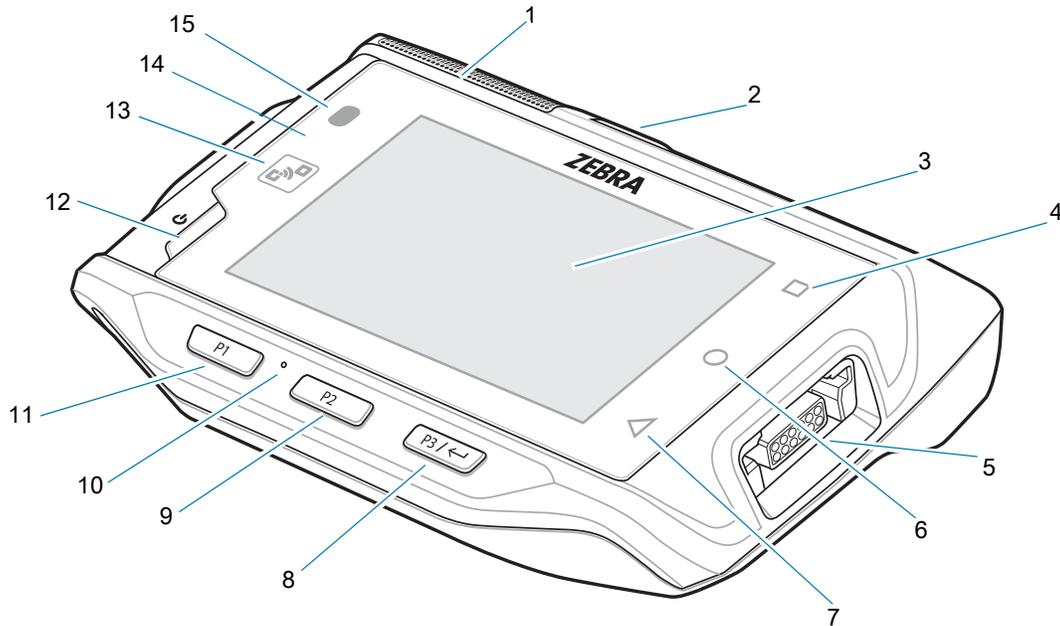


Número	Elemento	Función
1	Altavoz	Proporciona una salida de audio para la reproducción de música y videos.
2	Batería ¹	Proporciona alimentación al dispositivo.
3	Pantalla	Muestra toda la información necesaria para utilizar el dispositivo.
4	Botón de aplicaciones recientes	Muestra las aplicaciones abiertas recientemente.
5	Conector de interfaz derecho	Proporciona funciones de comunicación USB entre host y cliente, funciones de audio y funciones de carga de batería mediante cables y accesorios.
6	Botón de inicio	Muestra la pantalla de inicio.
7	Botón Atrás	Vuelve a la pantalla anterior.
8	Botón P3/botón Intro	Inicia la transmisión Push-to-Talk (programable). Se utiliza como botón Intro cuando hay un teclado conectado.
9	Botón P2	Aumenta el volumen.
10	Micrófono	Se utiliza para comunicarse mediante el teléfono.
11	Botón P1	Disminuye el volumen.
12	Botón de encendido	Permite encender y apagar la pantalla. Manténgalo presionado para restablecer el dispositivo y apagarlo.
13	Antena NFC	Permite la comunicación con otros dispositivos compatibles con la tecnología NFC (comunicación de campo cercano).

Número	Elemento	Función
14	Sensor de luz ambiental	Detecta el nivel de luz ambiental para controlar la intensidad de la luz de fondo de la pantalla.
15	LED de carga y notificación	Indica el estado de la carga de la batería mientras se realiza la carga con el cable USB y proporciona notificaciones de las aplicaciones.

¹ Se muestra una batería estándar.

Figura 2 Vista posterior

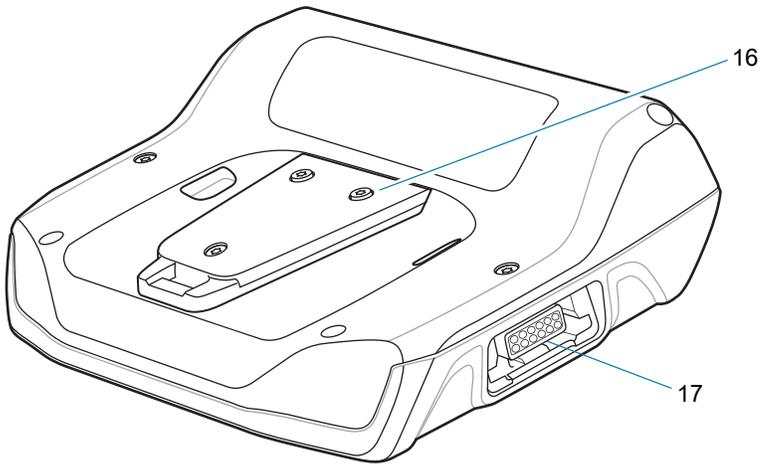

Número	Elemento	Función
16	Abrazadera	Proporciona la alineación y asegura el dispositivo a los soportes de muñeca y cadera.
17	Conector de interfaz izquierdo	Proporciona funciones de comunicación USB entre host y cliente, funciones de audio y funciones de carga de batería mediante cables y accesorios.

Instalación de la batería

Para instalar la batería, realice lo siguiente:

1. Inserte el extremo de la batería en el compartimiento de la batería.

Figura 3 Instalación de batería estándar


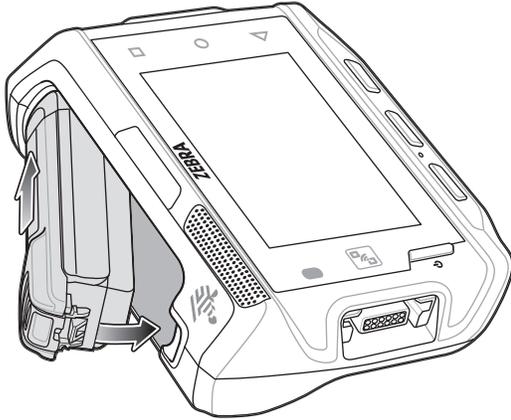


Figura 4 Instalación de batería extendida

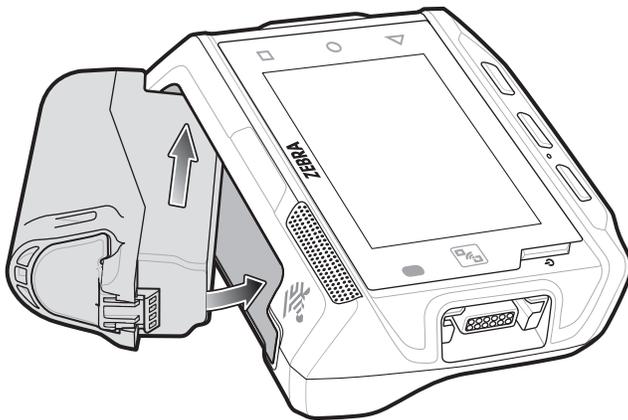

2. Presione la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

Reemplazo de la batería


Para extraer la batería, realice lo siguiente:

1. Presione el botón de encendido para colocar el dispositivo en modo de suspensión.
2. Con la yema del dedo, presione el pestillo de liberación de la batería hacia el extremo de esta.

Figura 5 Tire del pestillo de liberación hacia atrás en la batería estándar



Figura 6 Tire del pestillo de liberación hacia atrás en la batería extendida

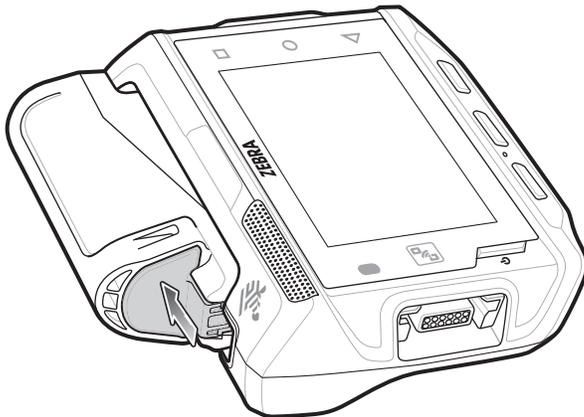

3. Levante la batería del compartimento.

Figura 7 Extracción de batería estándar


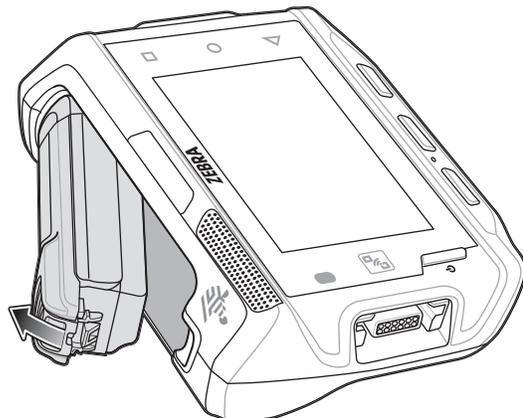


Figura 8 Extracción de batería extendida

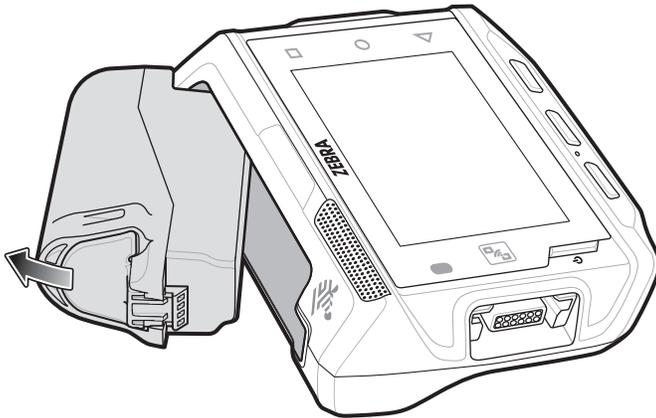

4. Inserte el extremo de la batería en el compartimento de la batería.

Figura 9 Instalación de batería estándar


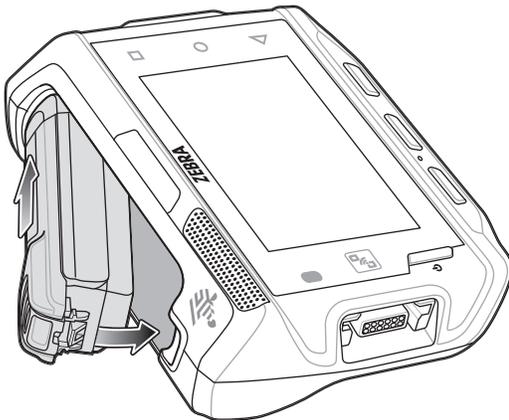


Figura 10 Instalación de batería extendida

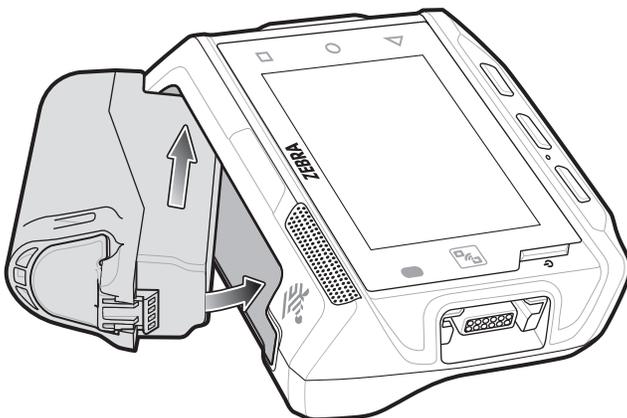

5. Presione la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

Carga del dispositivo

Utilice uno de los siguientes accesorios para cargar el dispositivo o la batería de repuesto.

Tabla 1 Carga y comunicación


Descripción	Número de pieza	Carga		Comunicación	
		Batería (en el dispositivo)	Batería de repuesto	USB	Ethernet
Base de carga USB de 1 ranura	CRD-NGWT-1S1BU-01	Sí	Sí	Sí	No
Base de carga del dispositivo/RS6000 de 2 ranuras	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Sí	No	Sí	No
Base de solo carga de 5 ranuras	CRD-NGWT-5S5BC-02	Sí	Sí	No	No
Base Ethernet de 5 ranuras	CRD-NGWT-5S5BE-02	Sí	Sí	No	Sí
Base de solo carga del dispositivo/RS6000 de 10 ranuras	CRD-NWTRS-10SCH-02	Sí	No	No	No
Base de solo carga de 10 ranuras	CRD-NGWT-10SCH-02	Sí	No	No	No
Cargador de batería de 4 ranuras	SAC-NWTRS-4SCH-01	No	Sí	No	No
Cargador de batería de 20 ranuras	SAC-NWTRS-20SCH-01	No	Sí	No	No
Cable de carga/USB	CBL-NGWT-USBCHG-01	Sí	No	Sí	No



NOTA: Asegúrese de seguir las pautas de seguridad de la batería que se describen en la guía de referencia del producto del dispositivo.

1. Si carga un dispositivo con una batería estándar, inserte cualquier extremo del dispositivo en la ranura de carga de este. Si carga un dispositivo con una batería extendida, inserte cualquier extremo del dispositivo en la ranura de carga de este, como se muestra en la [Figura 11](#).

Figura 11 Batería extendida en ranura de carga

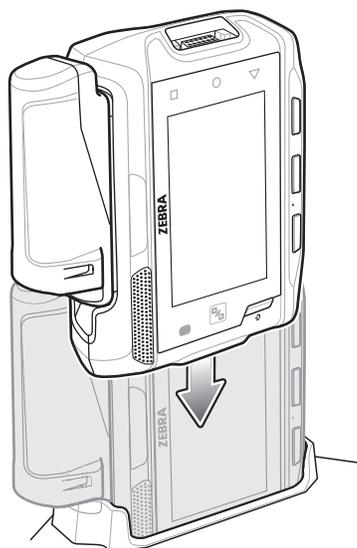

2. Asegúrese de que el dispositivo esté colocado correctamente.

Al utilizar el cable de carga USB, el indicador LED de carga/notificación se enciende de color ámbar mientras se está cargando la batería; cuando está completamente cargada, se ilumina en color verde fijo.

Al utilizar la base, el indicador LED de esta se enciende de color ámbar mientras se está cargando; cuando la batería está completamente cargada, se ilumina en color verde fijo.

La batería estándar se carga completamente en aproximadamente cuatro horas a temperatura ambiente. La batería extendida se carga completamente en aproximadamente 5 horas y 30 minutos a temperatura ambiente.

Carga de la batería de repuesto

1. Inserte una batería de repuesto en su ranura respectiva.
2. Asegúrese de que la batería se insertó correctamente.

El indicador LED de carga de la batería de repuesto parpadeará para señalar que se está cargando. Consulte la [Tabla 2](#) para obtener información sobre los indicadores de carga. La batería estándar se carga completamente en aproximadamente cuatro horas a temperatura ambiente. La batería extendida se carga completamente en aproximadamente 5 horas y 30 minutos a temperatura ambiente.


Tabla 2 Indicadores LED de carga

Estado	Indicación
Apagado	La batería no se está cargando. La batería no se insertó correctamente en la base de carga o no está conectada a una fuente de alimentación. La base no recibe alimentación.
Ámbar fijo	La batería se está cargando.
Verde fijo	La batería terminó de cargarse.
Parpadeo rápido en color rojo (2 parpadeos por segundo)	Error de carga, por ejemplo: - La temperatura es demasiado baja o demasiado alta. - El proceso de carga ha sido demasiado largo y no se ha completado (generalmente, ocho horas).
Rojo fijo	Se está cargando una batería que no funciona correctamente, o bien está completamente cargada.

Temperatura de carga


Cargue las baterías dentro de un rango de temperaturas entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F). La carga de la batería siempre se realiza de forma segura e inteligente en el dispositivo o en la base de carga. A temperaturas más altas (por ejemplo, más de 37 °C [más de 98 °F] aproximadamente), el proceso de carga en el dispositivo o en la base de carga podría detenerse y reanudarse de manera alternada, por breves períodos, para mantener la batería a una temperatura adecuada. Mediante el LED del dispositivo y la base de carga, se indica cuando el proceso de carga se detiene debido a temperaturas anormales.

Base de carga USB de 1 ranura

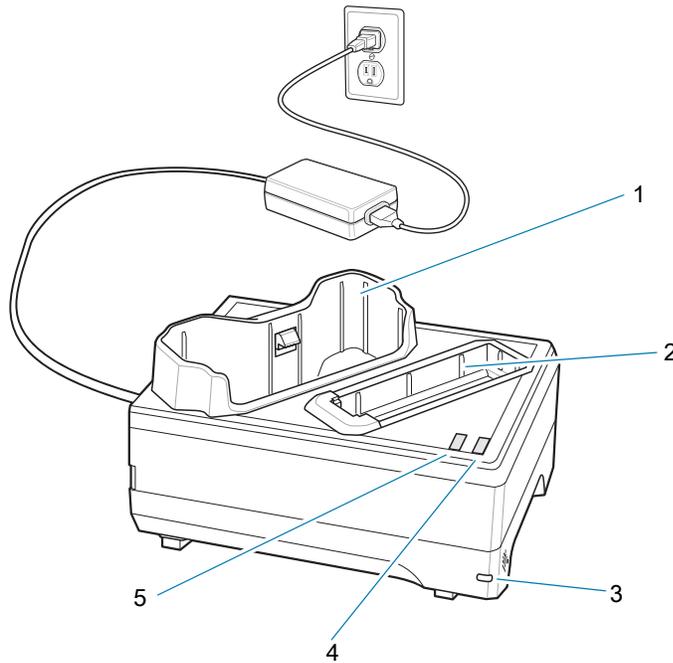


Número	Elemento
1	Ranura de carga para dispositivos
2	Ranura de carga de la batería de repuesto
3	LED de alimentación
4	LED de carga de la batería de repuesto
5	LED de carga para dispositivos

Base de carga del dispositivo/RS6000 de 2 ranuras

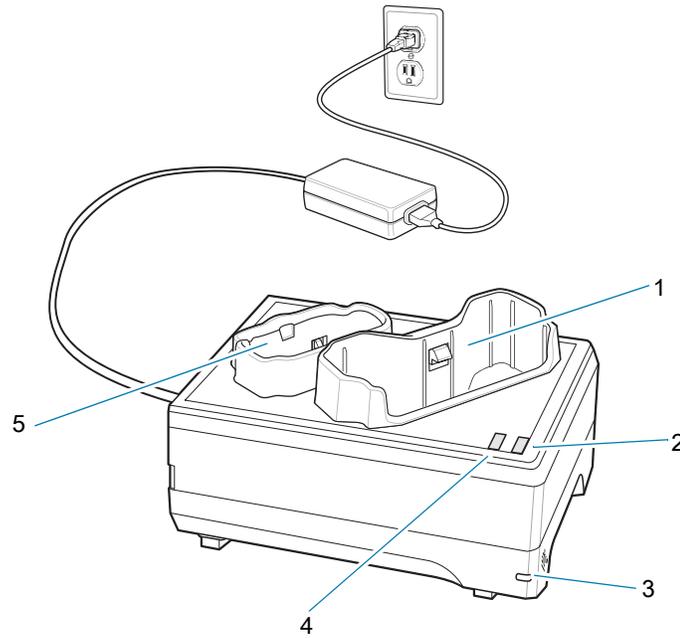


Número	Elemento
1	Ranura de carga para dispositivos
2	LED de carga para dispositivos
3	LED de alimentación
4	LED de carga del RS6000
5	Ranura de carga del RS6000

Base de solo carga de 5 ranuras

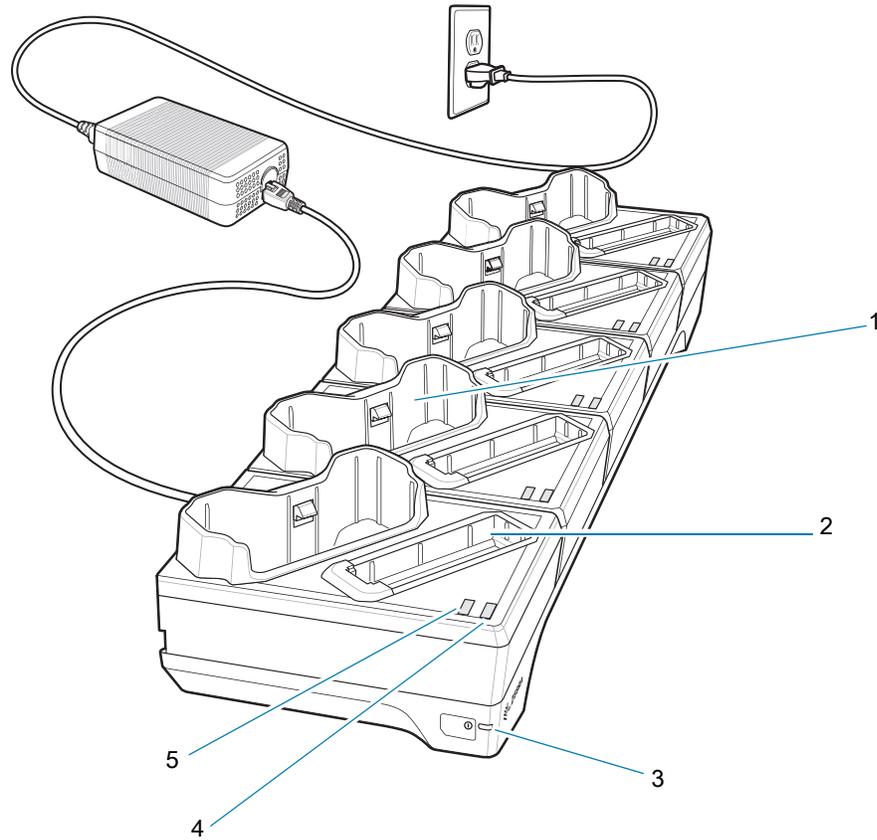


Número	Elemento
1	Ranura de carga para dispositivos
2	Ranura de carga de la batería de repuesto
3	LED de alimentación
4	LED de carga de la batería de repuesto
5	LED de carga para dispositivos

Base de solo carga del dispositivo/RS6000 de 10 ranuras

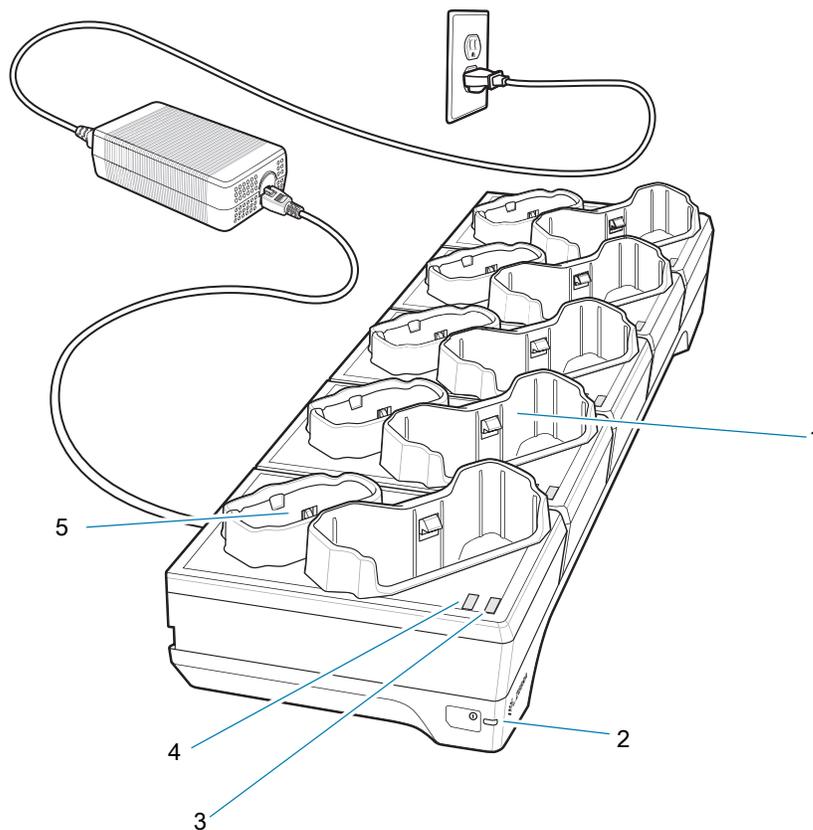


Número	Elemento
1	Ranura de carga para dispositivos
2	LED de alimentación
3	LED de carga para dispositivos
4	LED de carga del RS6000
5	Ranura de carga del RS6000

Base de solo carga de 10 ranuras

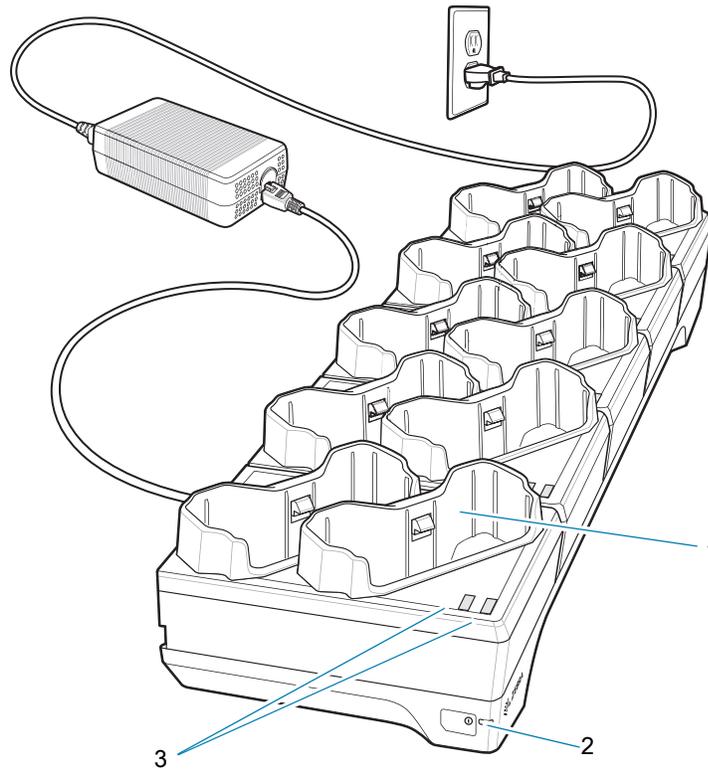


Número	Elemento
1	Ranura de carga para dispositivos
2	LED de alimentación
3	LED de carga para dispositivos

Base Ethernet de 5 ranuras

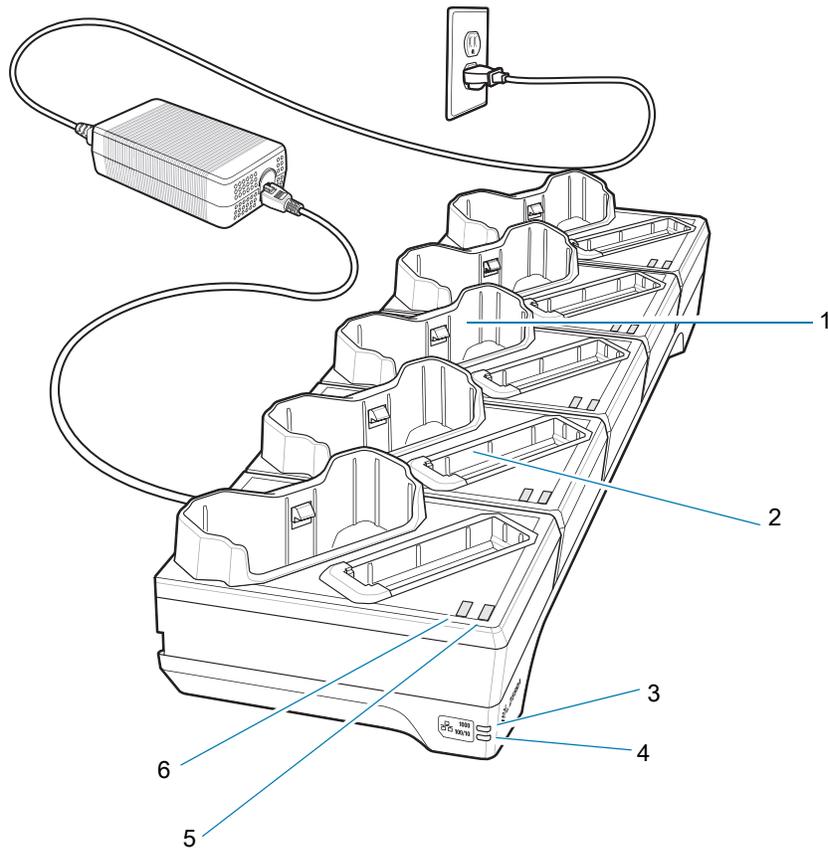


Número	Elemento
1	Ranura de carga para dispositivos
2	Ranura de carga de la batería de repuesto
3	LED 1000
4	LED 100/100
5	LED de carga de la batería de repuesto
6	LED de carga para dispositivos

Cargador de batería de 4 ranuras

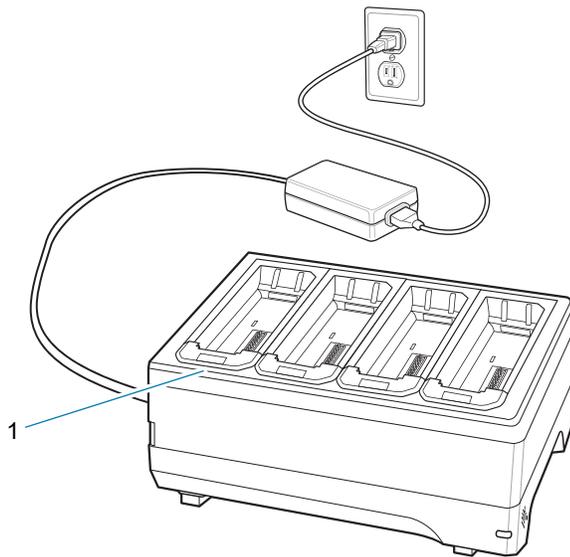


Número	Elemento
1	LED de carga de la batería (4)

Cargador de batería de 20 ranuras

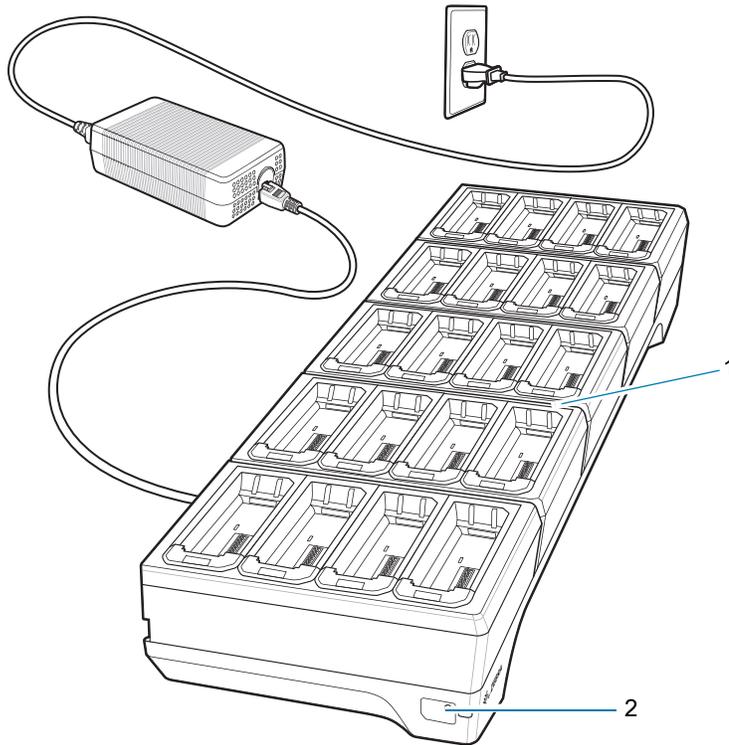

Número	Elemento
1	LED de carga de la batería (20)
2	LED de alimentación

Cable de carga/USB

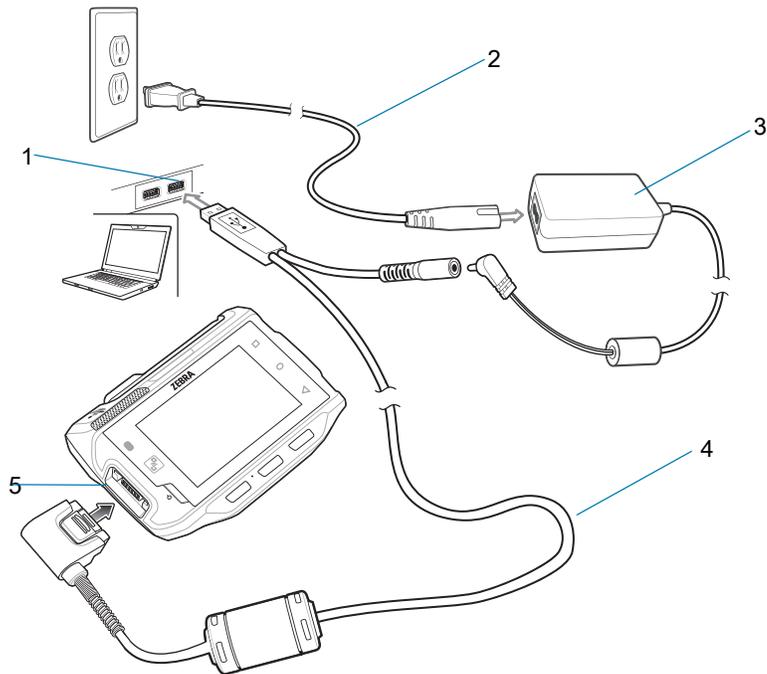

Número	Elemento
1	Puerto USB
2	Cable de línea de CA
3	Fuente de alimentación
4	Cable de carga USB
5	Conector de interfaz

Consideraciones ergonómicas

Para evitar o reducir al mínimo el riesgo de lesiones ergonómicas, siga estas recomendaciones:

- Asegúrese de que los usuarios estén capacitados para realizar el montaje correcto del dispositivo.
- Asegúrese de que la almohadilla de comodidad esté fija en el soporte antes de realizar el montaje.
- Asegúrese de que el dispositivo no esté desgastado cerca de la articulación de la muñeca.
- Asegúrese de que el dispositivo esté montado de modo que la pantalla esté orientada hacia el usuario.
- Garantice el uso y el mantenimiento adecuados de la correa BOA ajustable.
- Ajuste la selección de la correa según el antebrazo del usuario: utilice una correa BOA codificada blanca para un antebrazo pequeño a mediano y use una correa BOA codificada negra para un antebrazo mediano a grande.
- Mantenga y limpie los componentes portátiles, como las correas y los componentes blandos.
- Reduzca o elimine los movimientos y las activaciones repetitivos e innecesarios.
- Mantenga una postura neutral.
- Reduzca o elimine las posturas elevadas o levantadas de los brazos y hombros.
- Reduzca o elimine los esfuerzos excesivos.
- Tenga a mano los objetos que utilice con mayor frecuencia.
- Realice las tareas a una altura adecuada.
- Reduzca o elimine la presión directa.
- Asegúrese de tener un espacio libre adecuado.
- Facilite un entorno de trabajo adecuado.

